



重庆市九龙建设工程质量检测中心股份有限公司



检测报告

报告编号: 25004401-0804000-2500610

委托单位: 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会

工程名称: 2025年度九龙坡区建设工程监督检测服务项目

施工许可证号: ——

工程项目编码: 5001072504150155

检测工程代码: CQJCGC25001512

检测项目: 排水管道工程

检测参数: 管道结构性缺陷、管道功能性缺陷

报告日期: 2025年12月12日

备注: ——



排水管网性能检测报告

工程 项目 信息	工程名称	2025 年度九龙坡区建设工程监督检测服务项目			
	委托单位	重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会	工程代码	/	
	建设单位	/	结构类型	雨水管道	
	设计单位	/	铺设时间	/	
	施工单位	/	管道规格	/	
	监理单位	/	见证人	/	见证编号 /
	质监机构	/	联系信息	李正熙 18523170803	
检测 项目 信息	检测地点	渝州路			
	检测部位	渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）			
	代表批次（范围）	/			
	检测日期	2025 年 12 月 09 日至 2025 年 12 月 10 日	检测数量	3150.55 米	
	检测项目	排水管网性能检测	检测方法	CCTV 检测	
	检测依据	《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012;			
	判定依据	《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012;			
	检测说明	检测数量、位置由委托方确定			
检测 结果	检测结果详见报告附页。				
检测 结论	本次共检测雨水管道 3150.55 米，经检测发现结构性缺陷 12 处，功能性缺陷 2 处。建议结合相关规范根据缺陷等级制定管道修复和养护计划，并加强日常巡查，做好养护工作确保管道畅通。 检测专用章1（检测专用章） 签发日期：2025 年 12 月 12 日 有效期至：2030 年 8 月 13 日				
备 注	----				
单 位 声 明	1、委托信息由委托方提供； 2、本报告或本报告复印件无“检测专用章”无效； 3、对本报告若持有异议，请向本中心申诉； 4、未经同意，本报告不得作商业广告用。		单 位 信 息	地址：重庆市渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）半山东路 8 号附 1 号 查询电话：023-68522315 联系电话：023-68522317 申诉电话：023-68522309 市场监管局投诉电话：12315 申诉电子邮箱：3687118474@qq.com	

批准：[Signature]

审核：[Signature]

检测：[Signature]

目 录

一、工程概况.....	3
1.1 工程概况一览表.....	3
1.2 管道位置示意图.....	4
1.3 主要工程量表.....	5
二、检测结果汇总.....	6
2.1 检查井检查情况汇总表.....	6
2.2 管道缺陷汇总一览表.....	7
2.3 管道缺陷数量统计表.....	14
2.4 管道缺陷数量统计图.....	15
三、管道缺陷评估.....	16
3.1 管道缺陷评估方法.....	16
3.2 管段缺陷状况评估表.....	21
四、检测评估结果及建议.....	32
4.1 检测评估结果.....	32
4.2 检测评估建议.....	32
五、管段检测详细图表.....	33
5.1 排水管道检测现场记录表.....	33
5.2 管段缺陷详细图表.....	98

一、工程概况

1.1 工程概况一览表

工程名称	2025 年度九龙坡区建设工程监督检测服务项目		
工程地点	/		
建设单位	/		
设计单位	/		
施工单位	/		
监理单位	/		
委托单位	重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会		
检测和评估 依据标准	1、 《城市排水监测工作管理规定》建城字第[1992]886 号 2、 《城市地下管线探测技术规程》(CJJ 61-2017) 3、 《城镇排水管道渠与泵站运行、维护及安全技术规程》(CJJ 68-2016) 4、 《城市地下管线工程档案管理办法》建设部令第 136 号 5、 《城镇排水管道维护安全技术规程》(CJJ 6-2009) 6、 《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ 181-2012)		
管道段数/ 长度(m)	130 段 / 3150.55m	检测段数/ 长度(m)	130 段 / 3150.55m
检测目的	监督抽检	检测日期	2025 年 12 月 09 日至 2025 年 12 月 10 日
采用仪器设备 和技术方法	检测仪器设备： CCTV 设备移动方式： 爬行器自走 管道封堵方法： 无 临时排水方法： 无 管道清洗方法： 无		

1.2 管道位置示意图



1.3 主要工程量表

本次共检测 130 段管道，评估 130 段管道，详见下表：

序号	名称	管径(mm)	管段长度(m)	检测长度(m)	备注
1	雨水管道(CIPP 水翻固化)	300	401.51	401.51	分 17 段
2	雨水管道(CIPP 水翻固化)	400	783.61	783.61	分 32 段
3	雨水管道(CIPP 水翻固化)	500	781.58	781.58	分 34 段
4	雨水管道(CIPP 水翻固化)	600	901.05	901.05	分 36 段
5	雨水管道(CIPP 水翻固化)	700	52.57	52.57	分 2 段
6	雨水管道(CIPP 水翻固化)	800	166.75	166.75	分 7 段
7	雨水管道(CIPP 水翻固化)	1000	63.48	63.48	分 2 段
总计			3150.55	3150.55	共 130 段

二、检测结果汇总

2.1 检查井检查情况汇总表

序号	检查井类型	材质	单位	数量	其中非道路下数量	完好数量	井盖井座缺失数量	井内有杂物数量	井内有缺损数量	盖板突出或凹陷数量	井室周围填土有沉降数量	备注
1	雨水口	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0	/
2	检查井	/	/	163	163	163	0	0	0	0	0	/
3	连接暗井	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0	/
4	溢流井	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0	/
5	跌水井	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0	/
6	水封井	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0	/
7	冲洗井	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0	/
8	沉泥井	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0	/
9	闸门井	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0	/
10	潮门井	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0	/
11	倒虹管	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0	/
12	其他	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0	/

检测单位：重庆市九龙建设工程质量检测中心股份有限公司

2.2 管道缺陷汇总一览表

本次共评估 130 段管道，其中 10 段管道存在缺陷（结构性缺陷管道 9 段，功能性缺陷管道 1 段，另有 0 段管道同时存在结构性与功能性缺陷），120 段管道未发现缺陷，详见下表：

序号	管段编号	管径 (mm)	管段材质	管段长度 (m)	检测长度 (m)	结构性缺陷	功能性缺陷
1	WS1520#YS7167	500	CIPP 水翻固化	17	17	/	/
2	YS1440#YS1449	1000	CIPP 水翻固化	52.1	52.1	/	/
3	YS1444#YS1441	400	CIPP 水翻固化	32.35	32.35	/	/
4	YS1445#YS1446	400	CIPP 水翻固化	22.31	22.31	/	/
5	YS3096#YS3095	400	CIPP 水翻固化	26.21	26.21	/	/
6	YS3098#YS3096	400	CIPP 水翻固化	24.23	24.23	/	/
7	YS3100#YS3098	400	CIPP 水翻固化	24.08	24.08	/	/
8	YS3100#YS3103	400	CIPP 水翻固化	26.97	26.97	/	/
9	YS3103#YS3105	400	CIPP 水翻固化	24.3	24.3	/	/
10	YS3112#YS3108	600	CIPP 水翻固化	26.31	26.31	/	/
11	YS3112#YS3110	600	CIPP 水翻固化	27.03	27.03	/	/
12	YS3112#YS3114	600	CIPP 水翻固化	30	30	/	/
13	YS3126#YS3124	800	CIPP 水翻固化	25.7	25.7	/	/
14	YS3126#YS3128	800	CIPP 水翻固化	15	15	/	/
15	YS3128#YS3130	800	CIPP 水翻固化	23.15	23.15	/	/
16	YS3130#YS3132	800	CIPP 水翻固化	27.53	27.53	/	/
17	YS3149#YS3150	500	CIPP 水翻固化	20.39	20.39	/	/
18	YS3150#YS3602	500	CIPP 水翻固化	29.05	29.05	/	/

序号	管段编号	管径 (mm)	管段材质	管段长度(m)	检测长度(m)	结构性缺陷	功能性缺陷
19	YS3166-1#YS3166	600	CIPP 水翻固化	25	25	/	/
20	YS3166#YS3164	600	CIPP 水翻固化	36.25	36.25	/	/
21	YS3167#YS3166-1	600	CIPP 水翻固化	14.88	14.88	/	/
22	YS3169#YS3167	600	CIPP 水翻固化	23.27	23.27	●纵向0.6m处, 环向1012位置存在1级变形。	/
23	YS3171#YS3169	600	CIPP 水翻固化	36.33	36.33	/	/
24	YS3172#YS3171	600	CIPP 水翻固化	22.92	22.92	/	/
25	YS3172#YS3173	500	CIPP 水翻固化	27.58	27.58	/	/
26	YS3173#YS3175	400	CIPP 水翻固化	18.82	18.82	/	/
27	YS3175#YS3179	400	CIPP 水翻固化	18.41	18.41	/	/
28	YS3198#YS3196	800	CIPP 水翻固化	22	22	/	/
29	YS3200#YS3198	800	CIPP 水翻固化	27.67	27.67	/	/
30	YS3296#YS3298	500	CIPP 水翻固化	30.62	30.62	/	/
31	YS3298#YS3300	500	CIPP 水翻固化	25.45	25.45	/	/
32	YS3300#YS3302	500	CIPP 水翻固化	31.06	31.06	/	/
33	YS3305#YS3302	500	CIPP 水翻固化	25.43	25.43	/	/
34	YS3306#YS3301	600	CIPP 水翻固化	25.52	25.52	/	/
35	YS3309#YS3312	500	CIPP 水翻固化	27.21	27.21	/	/
36	YS3329#YS3327	400	CIPP 水翻固化	25.63	25.63	/	/
37	YS3331#YS3329	800	CIPP 水翻固化	25.7	25.7	/	/
38	YS3331#YS333	400	CIPP 水翻固化	25	25	/	/
39	YS3332#YS3315	500	CIPP 水翻固化	26.33	26.33	/	/
40	YS3333#YS3335	400	CIPP 水翻固化	24.97	24.97	/	/

序号	管段编号	管径 (mm)	管段材质	管段长度 (m)	检测长度 (m)	结构性缺陷	功能性缺陷
41	YS3335#YS3336	400	CIPP 水翻固化	26	26	/	/
42	YS3339#YS3305	500	CIPP 水翻固化	25.46	25.46	●纵向 0.6m 处, 环向 0705 位置存在 1 级变形。	/
43	YS3339#YS3309	500	CIPP 水翻固化	26.23	26.23	/	/
44	YS3602#YS3603	500	CIPP 水翻固化	28.13	28.13	/	/
45	YS3603#YS3604	500	CIPP 水翻固化	18.78	18.78	/	/
46	YS3604#YS3605	500	CIPP 水翻固化	15.62	15.62	/	/
47	YS3605#YS3606	500	CIPP 水翻固化	29.04	29.04	/	/
48	YS6022#YS6021	700	CIPP 水翻固化	31.74	31.74	●纵向 0.11m 处, 环向 0105 位置存在 1 级变形。 ●纵向 28.39m 处, 环向 0705 位置存在 1 级变形。	/
49	YS6022#YS6024	700	CIPP 水翻固化	20.83	20.83	●纵向 0.6m 处, 环向 0710 位置存在 1 级变形。 ●纵向 6m 处, 环向 1202 位置存在 1 级变形。 ●纵向 8.3m 处, 环向 0810 位置存在 1 级变形。	/
50	YS6027#YS6029	500	CIPP 水翻固化	28.81	28.81	/	/
51	YS6027#YS6031	500	CIPP 水翻固化	21	21	/	/
52	YS6095#YS6093	600	CIPP 水翻固化	13.27	13.27	/	/
53	YS6097#YS6095	600	CIPP 水翻固化	17.5	17.5	/	/
54	YS6099#YS6097	600	CIPP 水翻固化	18.92	18.92	/	/
55	YS6099#YS6101	600	CIPP 水翻固化	30.5	30.5	/	/
56	YS6101#YS6109	600	CIPP 水翻固化	33.81	33.81	/	/
57	YS6109#YS6112	600	CIPP 水翻固化	26.5	26.5	/	/
58	YS6112#YS6351	600	CIPP 水翻固化	30.5	30.5	/	/
59	YS6113#YS6111	600	CIPP 水翻固化	23.93	23.93	/	/
60	YS6115#YS6113	600	CIPP 水翻固化	23.15	23.15	/	/

序号	管段编号	管径 (mm)	管段材质	管段长 度(m)	检测长 度(m)	结构性缺陷	功能性缺陷
61	YS6116#YS6118	600	CIPP 水翻固化	17.44	17.44	/	/
62	YS6118#YS6142	600	CIPP 水翻固化	28.43	28.43	/	/
63	YS6142#YS6146	600	CIPP 水翻固化	28.72	28.72	/	/
64	YS6225#YS6223	400	CIPP 水翻固化	24.94	24.94	/	/
65	YS6234#YS6231	400	CIPP 水翻固化	35.61	35.61	/	/
66	YS6234#YS6236	400	CIPP 水翻固化	26.11	26.11	/	/
67	YS6236#YS6238	400	CIPP 水翻固化	25.95	25.95	/	/
68	YS6238#YS6240	400	CIPP 水翻固化	26.2	26.2	/	/
69	YS6242#YS6244	400	CIPP 水翻固化	24.95	24.92	/	/
70	YS6244#YS6246	400	CIPP 水翻固化	17.4	17.4	/	/
71	YS6246#YS6248	400	CIPP 水翻固化	14.63	14.63	/	/
72	YS6248#YS6249	500	CIPP 水翻固化	19.76	19.76	/	/
73	YS6260#YS6225	400	CIPP 水翻固化	12.63	12.63	●纵向 1.45m 处，环向 1001 位置存在 1 级变形。	/
74	YS6360#YS6108	600	CIPP 水翻固化	28.23	28.23		/
75	YS6361#YS3306	600	CIPP 水翻固化	34.01	34.01		/
76	YS6361#YS6362	600	CIPP 水翻固化	16.62	16.62		/
77	YS6362#YS6360	600	CIPP 水翻固化	26.81	26.81	/	/
78	YS6504#YS6502	400	CIPP 水翻固化	15.9	15.9	/	/
79	YS6506#YS6504	600	CIPP 水翻固化	30.68	30.68	/	/
80	YS6506#YS6508	400	CIPP 水翻固化	35.37	35.37	/	/
81	YS6508#YS6510	400	CIPP 水翻固化	26.15	26.15	/	/
82	YS6510#YS6511	400	CIPP 水翻固化	8	8	/	/

序号	管段编号	管径 (mm)	管段材质	管段长度 (m)	检测长度 (m)	结构性缺陷	功能性缺陷
83	YS6515#YS6517	400	CIPP 水翻固化	25.22	25.22	/	/
84	YS6517#YS6519	400	CIPP 水翻固化	26.53	26.53	/	/
85	YS7033#YS1440	1000	CIPP 水翻固化	11.38	11.38	/	/
86	YS7043#YS7042	400	CIPP 水翻固化	19.99	19.99	●纵向 4.95m 处, 环向 1002 位置存在 1 级变形。	/
87	YS7046#YS7043	400	CIPP 水翻固化	25.46	25.46	/	/
88	YS7046#YS7047	600	CIPP 水翻固化	17.57	17.57	/	/
89	YS7047#YS7050	600	CIPP 水翻固化	26.2	26.2	/	/
90	YS7050#YS7051	600	CIPP 水翻固化	26.55	26.55	/	/
91	YS7051#YS7053	600	CIPP 水翻固化	27.5	27.5	/	/
92	YS7053#YS7057	600	CIPP 水翻固化	15.2	15.2	/	/
93	YS7063#YS7060	300	CIPP 水翻固化	30.2	30.2	/	/
94	YS7069#YS7066	300	CIPP 水翻固化	16.22	16.22	/	/
95	YS7075#YS7069	300	CIPP 水翻固化	27.3	27.3	/	/
96	YS7077#YS7075	300	CIPP 水翻固化	28.28	28.28	/	/
97	YS7077#YS7078	300	CIPP 水翻固化	21.22	21.22	/	/
98	YS7083#YS7081	300	CIPP 水翻固化	27.7	27.7	/	/
99	YS7086#YS7083	300	CIPP 水翻固化	26.59	26.59	/	/
100	YS7086#YS7088	300	CIPP 水翻固化	25.63	25.63	/	/
101	YS7088#YS7070	300	CIPP 水翻固化	16.24	16.24	/	/
102	YS7092#YS7070	300	CIPP 水翻固化	16.23	16.23	/	/
103	YS7095#YS7092	300	CIPP 水翻固化	33.37	33.37	●纵向 0.1m 处, 环向 0804 位置存在 1 级变形。	/
104	YS7099#YS7096	300	CIPP 水翻固化	15.33	15.33	●纵向 0m 处存在 1 级支管暗接。	/

序号	管段编号	管径 (mm)	管段材质	管段长度 (m)	检测长度 (m)	结构性缺陷	功能性缺陷
105	YS7099#YS7100	300	CIPP 水翻固化	16.42	16.42	/	/
106	YS7100#YS7103	300	CIPP 水翻固化	25.41	25.41	/	/
107	YS7103#YS7105	300	CIPP 水翻固化	24.7	24.7	/	/
108	YS7105#YS7106	300	CIPP 水翻固化	18.3	18.3	/	/
109	YS7106#YS7111	300	CIPP 水翻固化	32.37	32.37	/	/
110	YS7149#YS7146	500	CIPP 水翻固化	12.5	12.5	/	●纵向 0.9m 处，环向 0507 位置存在 1 级沉积。 ●纵向 11m 处，环向 0607 位置存在 1 级障碍物。
111	YS7150#YS7149	500	CIPP 水翻固化	17.41	17.41	/	/
112	YS7155#YS7150	500	CIPP 水翻固化	21.76	21.76	/	/
113	YS7155#YS7156	500	CIPP 水翻固化	30	30	/	/
114	YS7156#YS7162	500	CIPP 水翻固化	7	7	/	/
115	YS7163#YS7162	500	CIPP 水翻固化	18	18	/	/
116	YS7167#YS7163	500	CIPP 水翻固化	26	26	/	/
117	YS7171#YS7138	500	CIPP 水翻固化	23.7	23.7	/	/
118	YS7171#YS7160	500	CIPP 水翻固化	39.76	39.76	/	/
119	YS7180#YS7177	400	CIPP 水翻固化	30.54	30.54	/	/
120	YS7180#YS7183	400	CIPP 水翻固化	42.75	42.75	/	/
121	YS7188#YS7185	500	CIPP 水翻固化	13.7	13.7	●纵向 3.7m 处，环向 0607 位置存在 1 级变形。	/
122	YS7191#YS7188	500	CIPP 水翻固化	29.3	29.3	/	/
123	YS7193#YS7191	500	CIPP 水翻固化	9.5	9.5	/	/
124	YS7197#YS7193	500	CIPP 水翻固化	20.4	20.4	/	/
125	YS7200#YS7197	500	CIPP 水翻固化	29.6	29.6	/	/

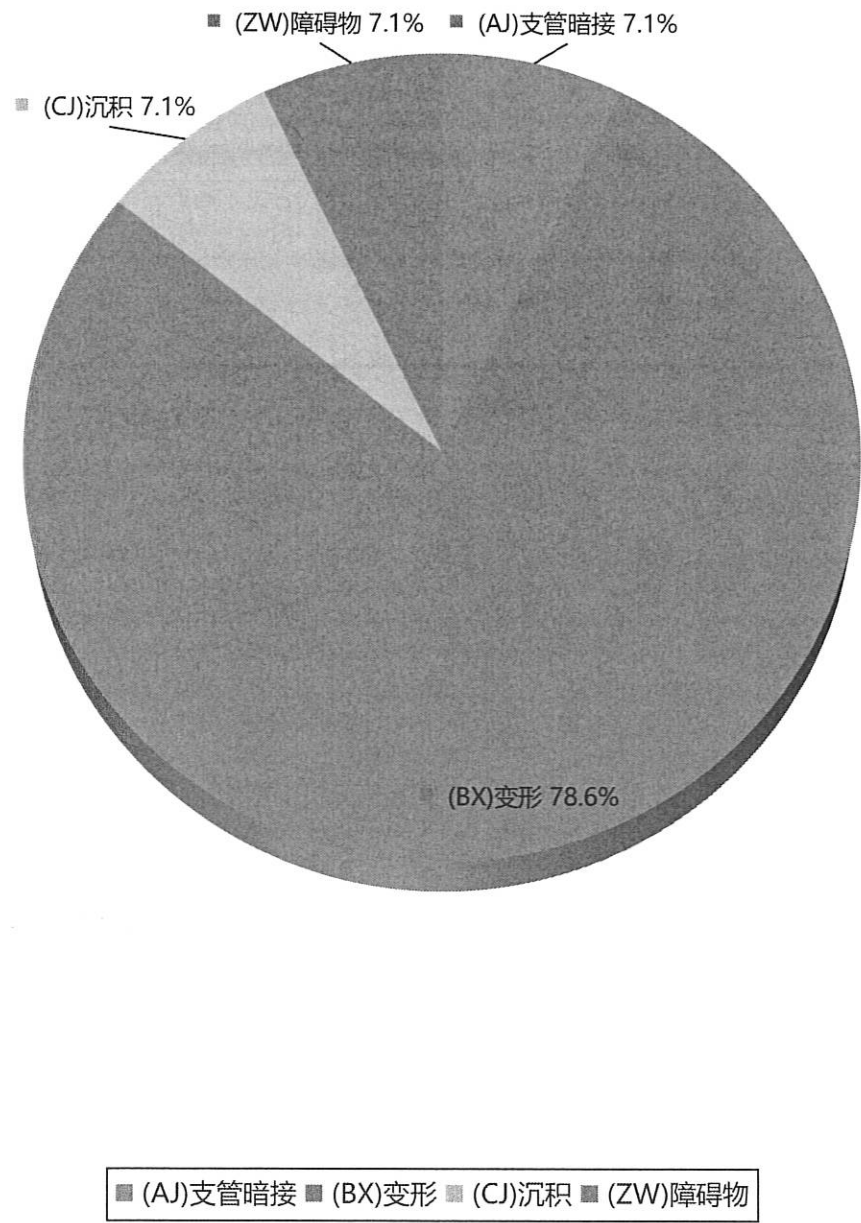
序号	管段编号	管径 (mm)	管段材质	管段长 度(m)	检测长 度(m)	结构性缺陷	功能性缺陷
126	YS7200#YS7203	500	CIPP 水翻固化	10	10	/	/
127	YS7203#YS7206	600	CIPP 水翻固化	20.5	20.5	/	/
128	YS7206#YS7209	600	CIPP 水翻固化	30	30	/	/
129	YS7209#YS7212	600	CIPP 水翻固化	31	31	/	/
130	YS7212#YS7213	600	CIPP 水翻固化	10	10	/	/

2.3 管道缺陷数量统计表

本次共评估 130 段管道，其中存在缺陷 14 处（结构性缺陷 12 处，功能性缺陷 2 处），详见下表：

缺陷数量 缺陷名称		缺陷级别	1 级(轻微)	2 级(中等)	3 级(严重)	4 级(重大)	小计
			缺陷个数	缺陷个数	缺陷个数	缺陷个数	
结 构 性 缺 陷	(AJ)支管暗接		1	0	0	/	1
	(BX)变形		11	0	0	0	11
	(CK)错口		0	0	0	0	0
	(CR)异物穿入		0	0	0	/	0
	(FS)腐蚀		0	0	0	/	0
	(PL)破裂		0	0	0	0	0
	(QF)起伏		0	0	0	0	0
	(SL)渗漏		0	0	0	0	0
	(TJ)脱节		0	0	0	0	0
	(TL)接口材料脱落		0	0	/	/	0
功 能 性 缺 陷	(CJ)沉积		1	0	0	0	1
	(CQ)残墙、坝根		0	0	0	0	0
	(FZ)浮渣		0	0	0	/	0
	(JG)结垢		0	0	0	0	0
	(SG)树根		0	0	0	0	0
	(ZW)障碍物		1	0	0	0	1
合计			14	0	0	0	14

2.4 管道缺陷数量统计图



三、管道缺陷评估

3.1 管道缺陷评估方法

(1) 管段损坏状况参数的计算

管段损坏状况参数是缺陷分值的计算结果, S 是管段各缺陷分值的算术平均值, $S_{\max}$ 是管段各缺陷分值中的最高分值。管段损坏状况参数应按下列公式计算:

$$S = \frac{1}{n} \left(\sum_{i_1=1}^{n_1} P_{i_1} + \alpha \sum_{i_2=1}^{n_2} P_{i_2} \right)$$

$$S_{\max} = \max \{ P_i \}$$

$$n = n_1 + n_2$$

式中: n ——管段的结构性缺陷数量;

n_1 ——纵向净距大于 1.5m 的缺陷数量;

n_2 ——纵向净距大于 1.0m 且不大于 1.5m 的缺陷数量;

P_{i1} ——纵向净距大于 1.5m 的缺陷分值; 按表 3.1-1 取值;

P_{i2} ——纵向净距大于 1.0m 且不大于 1.5m 的缺陷分值, 按表 3.1-1 取值;

α ——结构性缺陷影响系数, 与缺陷间距有关。当缺陷的纵向净距大于 1.0m 且不大于 1.5m 时, $\alpha=1.1$ 。

(2) 结构性缺陷密度计算

当管段存在结构性缺陷时, 结构性缺陷密度应按下列公式计算:

$$S_M = \frac{1}{SL} \left(\sum_{i_1=1}^{n_1} P_{i_1} L_{i_1} + \alpha \sum_{i_2=1}^{n_2} P_{i_2} L_{i_2} \right)$$

式中: S_M ——管段结构性缺陷密度;

L ——管段长度 (m);

L_{i1} ——纵向净距大于 1.5m 的结构性缺陷长度 (m);

L_{i2} ——纵向净距大于 1.0m 且不大于 1.5m 的结构性缺陷长度 (m)。

管段结构性缺陷密度是基于管段缺陷平均值 S 时, 对应 S 的缺陷总长度占管段长度的比值。该缺陷总长度是计算值, 并不是管段的实际缺陷长度。缺陷密度值越大, 表示该管段的缺陷数量越多。

(3) 管段结构性缺陷参数计算

管段结构性缺陷参数 F 的确定, 是对管段损坏状况参数经比较取大值而得。规程的管段结构性参数的确定是依据排水管道缺陷的开关效应原理, 即一处受阻, 全线不通。因此, 管段的损坏状况等级取决于该管段中最严重的缺陷。

管段结构性缺陷参数应按下列公式计算:

当 $S_{\max} \geq S$ 时, $F = S_{\max}$

当 $S_{\max} < S$ 时, $F = S$

式中: F——管段结构性缺陷参数;

$S_{\max}$ ——管段损坏状况参数, 管段结构性缺陷中损坏最严重处的分值;

S——管段损坏状况参数, 按缺陷点数计算的平均分。

(4) 管道缺陷评估

在进行管段的结构性缺陷评估时应确定缺陷等级, 结构性缺陷参数 F 是比较了管段缺陷最高分和平均分后的缺陷分值, 该参数的等级与缺陷分值对应的等级一致。管段的结构性缺陷等级仅是管体结构本身的病害状况, 没有结合外界环境的影响因素。管段结构性缺陷类型指的是对管段评估给予局部缺陷还是整体缺陷进行综合性定义的参考值。

管段结构性缺陷等级的确定应符合表 3.1-1 的规定。管段结构性缺陷类型评估可按表 3.1-2 确定。

表 3.1-1 管段结构性缺陷等级评定对照表

等级	缺陷参数 F	损坏状况描述
I	$F \leq 1$	无或有轻微缺陷, 结构状况基本不受影响, 但具有潜在变坏的可能
II	$1 < F \leq 3$	管段缺陷明显超过一级, 具有变坏的趋势
III	$3 < F \leq 6$	管段缺陷严重, 结构状况受到影响
IV	$F > 6$	管段存在重大缺陷, 损坏严重或即将导致破坏

表 3.1-2 管段结构性缺陷类型评估参考表

缺陷密度 S_M	<0.1	0.1~0.5	>0.5
管段结构性缺陷类型	局部缺陷	部分或整体缺陷	整体缺陷

(5) 管道修复性评估

管段的修复指数是在确定管段本体结构缺陷等级后, 再综合管道重要性与环境因素, 表示管段修复紧迫性的指标。管道只要有缺陷, 就需要修复。但是如果需要修复的管道多, 在修复力量有限、修复队伍任务繁重的情况下, 制定管道的修复计划就应该根据缺陷的严重程度和缺陷对周围的影响程度, 根据缺陷的轻重缓急制定修复计划。修复指数是制定修复计划的依据。

管段修复指数应按下式计算：

$$RI = 0.7 \times F + 0.1 \times K + 0.05 \times E + 0.15 \times T$$

- 式中：RI——管段修复指数；
- K——地区重要性参数，可按表 3.1-3 的规定确定；
- E——管道重要性参数，可按表 3.1-4 的规定确定；
- T——土质影响参数，可按表 3.1-5 的规定确定。

根据修复指数确定修复等级，等级越高，紧迫性越大。管段的修复等级应按表 3.1-6 的规定确定。

表 3.1-3 地区重要性参数 K

地 区 类 别	K 值
中心商业、附近具有甲类民用建筑工程的区域	10
交通干道、附近具有乙类民用建筑工程的区域	6
其他行车道路、附近具有丙类民用建筑工程的区域	3
所有其他区域或 F < 4 时	0

表 3.1-4 管道重要性参数 E

管 径 D	E 值
D > 1500mm	10
1000mm < D ≤ 1500mm	6
600mm ≤ D ≤ 1000mm	3
D < 600mm 或 F < 4	0

表 3.1-5 土质影响参数 T

土质	一般土层 或 F=0	粉砂 层	湿陷性黄土			膨胀土			淤泥类土		红粘土
			Ⅳ级	Ⅲ级	Ⅰ,Ⅱ级	强	中	弱	淤泥	淤泥质土	
T 值	0	10	10	8	6	10	8	6	10	8	8

表 3.1-6 管段修复等级划分

等级	修复指数 RI	修 复 建 议 及 说 明
I	RI ≤ 1	结构条件基本完好，不修复
Ⅱ	1 < RI ≤ 4	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划
Ⅲ	4 < RI ≤ 7	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复
IV	RI > 7	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复

表 3.1-7 结构性缺陷名称、代码、等级划分及分值

缺陷名称	缺陷代码	定义	等级	缺陷描述	分值
破裂	PL	管道的外部压力超过自身的承受力致使管子发生破裂。其形式有纵向、环向和复合 3 种	1	裂痕—当下列一个或多个情况存在时: 1) 在管壁上可见细裂痕; 2) 在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物; 3) 轻度剥落。	0.5
			2	裂口—破裂处已形成明显间隙, 但管道的形状未受影响且破裂无脱落。	2
			3	破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长 60°。	5
			4	坍塌—当下列一个或多个情况存在时: 1) 管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长 60°; 2) 管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长 60°。	10
变形	BX	管道受外力挤压造成形状变异	1	变形不大于管道直径的 5% 。	1
			2	变形为管道直径的 5%~15% 。	2
			3	变形为管道直径的 15%~25% 。	5
			4	变形大于管道直径的 25% 。	10
腐蚀	FS	管道内壁受侵蚀而流失或剥落, 出现麻面或露出钢筋	1	轻度腐蚀—表面轻微剥落, 管壁出现凹凸面。	0.5
			2	中度腐蚀—表面剥落显露粗骨料或钢筋。	2
			3	重度腐蚀—粗骨料或钢筋完全显露。	5
错口	CK	同一接口的两个管口产生横向偏差, 未处于管道的正确位置	1	轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的 1/2 。	0.5
			2	中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的 1/2~1 之间。	2
			3	重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的 1~2 倍之间。	5
			4	严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的 2 倍以上。	10
起伏	QF	接口位置偏移, 管道竖向位置发生变化, 在低处形成洼水	1	起伏高/管径 $\leq 20\%$ 。	0.5
			2	$20\% < \text{起伏高/管径} \leq 35\%$ 。	2
			3	$35\% < \text{起伏高/管径} \leq 50\%$ 。	5
			4	起伏高/管径 $> 50\%$ 。	10
脱节	TJ	两根管道的端部未充分接合或接口脱离	1	轻度脱节—管道端部有少量泥土挤入。	1
			2	中度脱节—脱节距离不大于 2cm 。	3
			3	重度脱节—脱节距离为 2 cm ~5cm 。	5
			4	严重脱节—脱节距离为 5cm 以上。	10

续表 3.1-7

接口材料脱落	TL	橡胶圈、沥青、水泥等类似的接口材料进入管道	1	接口材料在管道内水平方向中心线上部可见。	1
			2	接口材料在管道内水平方向中心线下部可见。	3
支管暗接	AJ	支管未通过检查井直接侧向接入主管	1	支管进入主管内的长度不大于主管直径 10% 。	0.5
			2	支管进入主管内的长度在主管直径 10%~20%之间。	2
			3	支管进入主管内的长度大于主管直径 20% 。	5
异物穿入	CR	非管道系统附属设施的物体穿透管壁进入管内	1	异物在管道内且占用过水断面面积不大于 10% 。	0.5
			2	异物在管道内且占用过水断面面积为 10%~30% 。	2
			3	异物在管道内且占用过水断面面积大于 30% 。	5
渗漏	SL	管外的水流入管道	1	滴漏—水持续从缺陷点滴出, 沿管壁流动。	0.5
			2	线漏—水持续从缺陷点流出, 并脱离管壁流动。	2
			3	涌漏—水从缺陷点涌出, 涌漏水面的面积不大于管道断面的 1/3 。	5
			4	喷漏—水从缺陷点大量涌出或喷出, 涌漏水面的面积大于管道断面的 1/3 。	10

注: 表中缺陷等级定义区域 X 的范围为 $x \sim y$ 时, 其界限的意义是 $x < X \leq y$ 。

3.2 管段缺陷状况评估表

[illegible]

管段编号	材质	管径 (mm)	长度 (m)	起点 埋深 (m)	终点 埋深 (m)	结构性缺陷						功能性缺陷					
						平均 值 S	最大 值 S _{max}	缺陷 等级	缺陷 密度	修复 指数 RI	综合状况评价	平均 值 Y	最大 值 Y _{max}	缺陷 等级	缺陷 密度	养护 指数 MI	综合状况评价
YS7051#YS 7053	CIPP 水 翻固化	600	27.5	0	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
YS7053#YS 7057	CIPP 水 翻固化	600	15.2	0	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
YS7063#YS 7060	CIPP 水 翻固化	300	30.2	0	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
YS7069#YS 7066	CIPP 水 翻固化	300	16.2 2	0	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
YS7075#YS 7069	CIPP 水 翻固化	300	27.3	0	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
YS7077#YS 7075	CIPP 水 翻固化	300	28.2 8	0	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
YS7077#YS 7078	CIPP 水 翻固化	300	21.2 2	0	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
YS7083#YS 7081	CIPP 水 翻固化	300	27.7	0	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
YS7086#YS 7083	CIPP 水 翻固化	300	26.5 9	0	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
YS7086#YS 7088	CIPP 水 翻固化	300	25.6 3	0	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
YS7088#YS 7070	CIPP 水 翻固化	300	16.2 4	0	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
YS7092#YS 7070	CIPP 水 翻固化	300	16.2 3	0	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
YS7095#YS 7092	CIPP 水 翻固化	300	33.3 7	0	0	1.00	1.00	I	0.03	0.70	(局部缺陷)无或有轻微管道 缺陷，结构状况基本不受影 响，但具有潜在变坏的可能。 结构条件基本完好，不需要 修复。	/	/	/	/	/	/

[illegible]

四、检测评估结果及建议

4.1 检测评估结果

根据以上检测结果, 检测管道总长度 3150.52m 共分为 130 段, 其中 DN300 雨水管道(CIPP 水翻固化)管道长度 401.51m 分为 17 段, DN400 雨水管道(CIPP 水翻固化)管道长度 783.61m 分为 32 段, DN500 雨水管道(CIPP 水翻固化)管道长度 781.58m 分为 34 段, DN600 雨水管道(CIPP 水翻固化)管道长度 901.05m 分为 36 段, DN700 雨水管道(CIPP 水翻固化)管道长度 52.57m 分为 2 段, DN800 雨水管道(CIPP 水翻固化)管道长度 166.75m 分为 7 段, DN1000 雨水管道(CIPP 水翻固化)管道长度 63.48m 分为 2 段。在检测中共发现问题点 14 处, 主要为支管暗接、变形、沉积、障碍物。

4.2 检测评估建议

起始井	终止井	缺陷类型	缺陷位置		缺陷等级	修复建议	修复方式
			纵向(m)	环向			
YS7149	YS7146	沉积	0.9	0507	一级	/	/
YS7149	YS7146	障碍物	11	0607	一级	/	/
YS3169	YS3167	变形	0.6	1012	一级	/	/
YS3339	YS3305	变形	0.6	0705	一级	/	/
YS6022	YS6021	变形	0.11	0105	一级	/	/
YS6022	YS6021	变形	28.39	0705	一级	/	/
YS6022	YS6024	变形	0.6	0710	一级	/	/
YS6022	YS6024	变形	6	1202	一级	/	/
YS6022	YS6024	变形	8.3	0810	一级	/	/
YS6260	YS6225	变形	1.45	1001	一级	/	/
YS7043	YS7042	变形	4.95	1002	一级	/	/
YS7095	YS7092	变形	0.1	0804	一级	/	/
YS7099	YS7096	支管暗接	0	0000	一级	/	/
YS7188	YS7185	变形	3.7	0607	一级	/	/

五、管段检测详细图表

5.1 排水管道检测现场记录表

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 1 页 共 130 页

录像文件	WS1520_Y57167_20251210.mp4	管段编号	WS1520→Y57167	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	逆流	管段长度	17m	检测长度	17m
检测地点	科园二街			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 2 页 共 130 页

录像文件	Y51440_Y51449_20251210.mp4	管段编号	Y51440→Y51449	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	1000mm
检测方向	顺流	管段长度	52.1m	检测长度	52.1m
检测地点	科园三街			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 3 页 共 130 页

录像文件	YS1444_YS1441_20251210.mp4	管段编号	YS1444→YS1441	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	逆流	管段长度	32.35m	检测长度	32.35m
检测地点	科园三街			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 4 页 共 130 页

录像文件	YS1445_YS1446_20251210.mp4	管段编号	YS1445→YS1446	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	逆流	管段长度	22.31m	检测长度	22.31m
检测地点	科园三街			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 5 页 共 130 页

录像文件	YS3096_YS3095_20251209.mp4	管段编号	YS3096→YS3095	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	顺流	管段长度	26.21m	检测长度	26.21m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 09 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 6 页 共 130 页

录像文件	YS3098_YS3096_20251209.mp4	管段编号	YS3098→YS3096	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	顺流	管段长度	24.23m	检测长度	24.23m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 09 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 7 页 共 130 页

录像文件	YS3100_YS3098_20251209.mp4	管段编号	YS3100→YS3098	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	顺流	管段长度	24.08m	检测长度	24.08m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 09 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 8 页 共 130 页

录像文件	YS3100_YS3103_20251209.mp4	管段编号	YS3100→YS3103	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	逆流	管段长度	26.97m	检测长度	26.97m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 09 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 9 页 共 130 页

录像文件	YS3103_YS3105_20251209.mp4	管段编号	YS3103→YS3105	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	顺流	管段长度	24.3m	检测长度	24.3m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 09 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 10 页 共 130 页

录像文件	YS3112_YS3108_20251209.mp4	管段编号	YS3112→YS3108	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	顺流	管段长度	26.31m	检测长度	26.31m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 09 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 11 页 共 130 页

录像文件	YS3112_YS3110_20251209.mp4	管段编号	YS3112→YS3110	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	逆流	管段长度	27.03m	检测长度	27.03m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 09 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 12 页 共 130 页

录像文件	YS3112_YS3114_20251209.mp4	管段编号	YS3112→YS3114	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	顺流	管段长度	30m	检测长度	30m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 09 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 13 页 共 130 页

录像文件	YS3126_YS3124_20251209.mp4	管段编号	YS3126→YS3124	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	800mm
检测方向	逆流	管段长度	25.7m	检测长度	25.7m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 09 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 14 页 共 130 页

录像文件	YS3126_YS3128_20251209.mp4	管段编号	YS3126→YS3128	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	800mm
检测方向	顺流	管段长度	15m	检测长度	15m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 09 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 15 页 共 130 页

录像文件	YS3128_YS3130_20251209.mp4	管段编号	YS3128→YS3130	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	800mm
检测方向	顺流	管段长度	23.15m	检测长度	23.15m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 09 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 16 页 共 130 页

录像文件	YS3130_YS3132_20251209.mp4	管段编号	YS3130→YS3132	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	800mm
检测方向	顺流	管段长度	27.53m	检测长度	27.53m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 09 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 17 页 共 130 页

录像文件	YS3149_YS3150_20251209.mp4	管段编号	YS3149→YS3150	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	顺流	管段长度	20.39m	检测长度	20.39m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 09 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 18 页 共 130 页

录像文件	YS3150_YS3602_20251209.mp4	管段编号	YS3150→YS3602	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	顺流	管段长度	29.05m	检测长度	29.05m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 09 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 19 页 共 130 页

录像文件	YS3166-1_YS3166_20251209.mp4	管段编号	YS3166-1→YS3166	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	顺流	管段长度	25m	检测长度	25m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 09 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 20 页 共 130 页

录像文件	YS3166_YS3164_20251209.mp4	管段编号	YS3166→YS3164	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	顺流	管段长度	36.25m	检测长度	36.25m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 09 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 21 页 共 130 页

录像文件	YS3167_YS3166-1_20251209.mp4	管段编号	YS3167→YS3166-1	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	顺流	管段长度	14.88m	检测长度	14.88m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 09 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 22 页 共 130 页

录像文件	YS3169_YS3167_20251209.mp4	管段编号	YS3169→YS3167	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	顺流	管段长度	23.27m	检测长度	23.27m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0.6m	变形	1	1012	1	管道受外力挤压造成形状变异。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 09 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 23 页 共 130 页

录像文件	YS3171_YS3169_20251209.mp4	管段编号	YS3171→YS3169	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	顺流	管段长度	36.33m	检测长度	36.33m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 09 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 24 页 共 130 页

录像文件	YS3172_YS3171_20251209.mp4	管段编号	YS3172→YS3171	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	顺流	管段长度	22.92m	检测长度	22.92m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 09 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 25 页 共 130 页

录像文件	YS3172_YS3173_20251209.mp4	管段编号	YS3172→YS3173	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	逆流	管段长度	27.58m	检测长度	27.58m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 09 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 26 页 共 130 页

录像文件	YS3173_YS3175_20251209.mp4	管段编号	YS3173→YS3175	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	逆流	管段长度	18.82m	检测长度	18.82m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 09 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 27 页 共 130 页

录像文件	YS3175_YS3179_20251209.mp4	管段编号	YS3175→YS3179	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	逆流	管段长度	18.41m	检测长度	18.41m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 09 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 28 页 共 130 页

录像文件	YS3198_YS3196_20251210.mp4	管段编号	YS3198→YS3196	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	800mm
检测方向	逆流	管段长度	22m	检测长度	22m
检测地点	白马凼支路			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 29 页 共 130 页

录像文件	YS3200_YS3198_20251210.mp4	管段编号	YS3200→YS3198	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	800mm
检测方向	逆流	管段长度	27.67m	检测长度	27.67m
检测地点	白马函支路			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 30 页 共 130 页

录像文件	YS3296_YS3298_20251209.mp4	管段编号	YS3296→YS3298	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	顺流	管段长度	30.62m	检测长度	30.62m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 09 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 31 页 共 130 页

录像文件	YS3298_YS3300_20251209.mp4	管段编号	YS3298→YS3300	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	顺流	管段长度	25.45m	检测长度	25.45m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 09 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 32 页 共 130 页

录像文件	YS3300_YS3302_20251209.mp4	管段编号	YS3300→YS3302	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	顺流	管段长度	31.06m	检测长度	31.06m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 09 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 33 页 共 130 页

录像文件	YS3305_YS3302_20251209.mp4	管段编号	YS3305→YS3302	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	顺流	管段长度	25.43m	检测长度	25.43m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 09 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 34 页 共 130 页

录像文件	YS3306_YS3301_20251209.mp4	管段编号	YS3306→YS3301	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	逆流	管段长度	25.52m	检测长度	25.52m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 09 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 35 页 共 130 页

录像文件	YS3309_YS3312_20251209.mp4	管段编号	YS3309→YS3312	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	逆流	管段长度	27.21m	检测长度	27.21m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 09 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 36 页 共 130 页

录像文件	YS3329_YS3327_20251209.mp4	管段编号	YS3329→YS3327	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	逆流	管段长度	25.63m	检测长度	25.63m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 09 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 37 页 共 130 页

录像文件	YS3331_YS3329_20251209.mp4	管段编号	YS3331→YS3329	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	800mm
检测方向	逆流	管段长度	25.7m	检测长度	25.7m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 09 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 38 页 共 130 页

录像文件	YS3331_YS333_20251209.mp4	管段编号	YS3331→YS333	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	顺流	管段长度	25m	检测长度	25m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 09 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 39 页 共 130 页

录像文件	YS3332_YS3315_20251209.mp4	管段编号	YS3332→YS3315	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	逆流	管段长度	26.33m	检测长度	26.33m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 09 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 40 页 共 130 页

录像文件	YS3333_YS3335_20251209.mp4	管段编号	YS3333→YS3335	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	顺流	管段长度	24.97m	检测长度	24.97m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 09 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 41 页 共 130 页

录像文件	YS3335_YS3336_2025 1209.mp4	管段编号	YS3335→YS3336	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	顺流	管段长度	26m	检测长度	26m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 09 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 42 页 共 130 页

录像文件	YS3339_YS3305_2025 1209.mp4	管段编号	YS3339→YS3305	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	顺流	管段长度	25.46m	检测长度	25.46m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0.6m	变形	1	0705	1	管道受外力挤压造成形状变异。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 09 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 43 页 共 130 页

录像文件	YS3339_YS3309_20251209.mp4	管段编号	YS3339→YS3309	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	逆流	管段长度	26.23m	检测长度	26.23m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 09 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 44 页 共 130 页

录像文件	YS3602_YS3603_20251209.mp4	管段编号	YS3602→YS3603	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	顺流	管段长度	28.13m	检测长度	28.13m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 09 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 45 页 共 130 页

录像文件	YS3603_YS3604_20251209.mp4	管段编号	YS3603→YS3604	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	顺流	管段长度	18.78m	检测长度	18.78m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 09 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 46 页 共 130 页

录像文件	YS3604_YS3605_20251209.mp4	管段编号	YS3604→YS3605	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	顺流	管段长度	15.62m	检测长度	15.62m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 09 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 47 页 共 130 页

录像文件	YS3605_YS3606_20251209.mp4	管段编号	YS3605→YS3606	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	顺流	管段长度	29.04m	检测长度	29.04m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 09 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 48 页 共 130 页

录像文件	YS6022_YS6021_20251210.mp4	管段编号	YS6022→YS6021	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	700mm
检测方向	逆流	管段长度	31.74m	检测长度	31.74m
检测地点	香榭街			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0.11m	变形	1	0105	1	管道受外力挤压造成形状变异。
28.39m	变形	1	0705	2	管道受外力挤压造成形状变异。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 49 页 共 130 页

录像文件	YS6022_YS6024_20251210.mp4	管段编号	YS6022→YS6024	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	700mm
检测方向	顺流	管段长度	20.83m	检测长度	20.83m
检测地点	香榭街			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0.6m	变形	1	0710	1	管道受外力挤压造成形状变异。
6m	变形	1	1202	2	管道受外力挤压造成形状变异。
8.3m	变形	1	0810	3	管道受外力挤压造成形状变异。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 50 页 共 130 页

录像文件	YS6027_YS6029_20251210.mp4	管段编号	YS6027→YS6029	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	逆流	管段长度	28.81m	检测长度	28.81m
检测地点	香榭街			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 51 页 共 130 页

录像文件	YS6027_YS6031_20251210.mp4	管段编号	YS6027→YS6031	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	逆流	管段长度	21m	检测长度	21m
检测地点	香榭街			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 52 页 共 130 页

录像文件	YS6095_YS6093_20251210.mp4	管段编号	YS6095→YS6093	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	顺流	管段长度	13.27m	检测长度	13.27m
检测地点	枫丹路			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 53 页 共 130 页

录像文件	YS6097_YS6095_20251210.mp4	管段编号	YS6097→YS6095	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	逆流	管段长度	17.5m	检测长度	17.5m
检测地点	枫丹路			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 54 页 共 130 页

录像文件	YS6099_YS6097_20251210.mp4	管段编号	YS6099→YS6097	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	逆流	管段长度	18.92m	检测长度	18.92m
检测地点	枫丹路			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 55 页 共 130 页

录像文件	YS6099_YS6101_20251210.mp4	管段编号	YS6099→YS6101	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	顺流	管段长度	30.5m	检测长度	30.5m
检测地点	枫丹路			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 56 页 共 130 页

录像文件	YS6101_YS6109_20251210.mp4	管段编号	YS6101→YS6109	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	顺流	管段长度	33.81m	检测长度	33.81m
检测地点	枫丹路			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 57 页 共 130 页

录像文件	YS6109_YS6112_20251210.mp4	管段编号	YS6109→YS6112	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	顺流	管段长度	26.5m	检测长度	26.5m
检测地点	枫丹路			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 58 页 共 130 页

录像文件	YS6112_YS6351_20251210.mp4	管段编号	YS6112→YS6351	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	顺流	管段长度	30.5m	检测长度	30.5m
检测地点	枫丹路			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 59 页 共 130 页

录像文件	YS6113_YS6111_20251210.mp4	管段编号	YS6113→YS6111	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	逆流	管段长度	23.93m	检测长度	23.93m
检测地点	枫丹路			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 60 页 共 130 页

录像文件	YS6115_YS6113_20251210.mp4	管段编号	YS6115→YS6113	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	逆流	管段长度	23.15m	检测长度	23.15m
检测地点	枫丹路			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 61 页 共 130 页

录像文件	YS6116_YS6118_20251210.mp4	管段编号	YS6116→YS6118	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	顺流	管段长度	17.44m	检测长度	17.44m
检测地点	枫丹路			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 62 页 共 130 页

录像文件	YS6118_YS6142_20251210.mp4	管段编号	YS6118→YS6142	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	顺流	管段长度	28.43m	检测长度	28.43m
检测地点	枫丹路			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 63 页 共 130 页

录像文件	YS6142_YS6146_20251210.mp4	管段编号	YS6142→YS6146	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	顺流	管段长度	28.72m	检测长度	28.72m
检测地点	枫丹路			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 64 页 共 130 页

录像文件	YS6225_YS6223_20251210.mp4	管段编号	YS6225→YS6223	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	逆流	管段长度	24.94m	检测长度	24.94m
检测地点	渝州路			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 65 页 共 130 页

录像文件	YS6234_YS6231_2025 1210.mp4	管段编号	YS6234→YS6231	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	顺流	管段长度	35.61m	检测长度	35.61m
检测地点	渝州路			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 66 页 共 130 页

录像文件	YS6234_YS6236_2025 1210.mp4	管段编号	YS6234→YS6236	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	逆流	管段长度	26.11m	检测长度	26.11m
检测地点	渝州路			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 67 页 共 130 页

录像文件	YS6236_YS6238_20251210.mp4	管段编号	YS6236→YS6238	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	逆流	管段长度	25.95m	检测长度	25.95m
检测地点	渝州路			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 68 页 共 130 页

录像文件	YS6238_YS6240_20251210.mp4	管段编号	YS6238→YS6240	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	顺流	管段长度	26.2m	检测长度	26.2m
检测地点	渝州路			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 69 页 共 130 页

录像文件	YS6242_YS6244_20251210.mp4	管段编号	YS6242→YS6244	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	顺流	管段长度	24.95m	检测长度	24.92m
检测地点	渝州路			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 70 页 共 130 页

录像文件	YS6244_YS6246_20251210.mp4	管段编号	YS6244→YS6246	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	顺流	管段长度	17.4m	检测长度	17.4m
检测地点	渝州路			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 71 页 共 130 页

录像文件	YS6246_YS6248_20251210.mp4	管段编号	YS6246→YS6248	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	顺流	管段长度	14.63m	检测长度	14.63m
检测地点	渝州路			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 72 页 共 130 页

录像文件	YS6248_YS6249_20251210.mp4	管段编号	YS6248→YS6249	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	顺流	管段长度	19.76m	检测长度	19.76m
检测地点	渝州路			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 73 页 共 130 页

录像文件	YS6260_YS6225_2025 1210.mp4	管段编号	YS6260→YS6225	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	逆流	管段长度	12.63m	检测长度	12.63m
检测地点	渝州路			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
1.45m	变形	1	1001	1	管道受外力挤压造成形状变异。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 74 页 共 130 页

录像文件	YS6360_YS6108_2025 1209.mp4	管段编号	YS6360→YS6108	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	顺流	管段长度	28.23m	检测长度	28.23m
检测地点	枫丹路			检测日期	2025-12-09
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 09 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 75 页 共 130 页

录像文件	YS6361_YS3306_20251209.mp4	管段编号	YS6361→YS3306	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	逆流	管段长度	34.01m	检测长度	34.01m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 09 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 76 页 共 130 页

录像文件	YS6361_YS6362_20251209.mp4	管段编号	YS6361→YS6362	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	顺流	管段长度	16.62m	检测长度	16.62m
检测地点	渝新路			检测日期	2025-12-09
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 09 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 77 页 共 130 页

录像文件	YS6362_YS6360_20251209.mp4	管段编号	YS6362→YS6360	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	顺流	管段长度	26.81m	检测长度	26.81m
检测地点	枫丹路			检测日期	2025-12-09
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 09 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 78 页 共 130 页

录像文件	YS6504_YS6502_20251210.mp4	管段编号	YS6504→YS6502	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	逆流	管段长度	15.9m	检测长度	15.9m
检测地点	渝州路			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 79 页 共 130 页

录像文件	YS6506_YS6504_20251210.mp4	管段编号	YS6506→YS6504	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	顺流	管段长度	30.68m	检测长度	30.68m
检测地点	渝州路			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 80 页 共 130 页

录像文件	YS6506_YS6508_20251210.mp4	管段编号	YS6506→YS6508	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	顺流	管段长度	35.37m	检测长度	35.37m
检测地点	渝州路			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 81 页 共 130 页

录像文件	YS6508_YS6510_20251210.mp4	管段编号	YS6508→YS6510	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	顺流	管段长度	26.15m	检测长度	26.15m
检测地点	渝州路			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 82 页 共 130 页

录像文件	YS6510_YS6511_20251210.mp4	管段编号	YS6510→YS6511	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	顺流	管段长度	8m	检测长度	8m
检测地点	渝州路			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 83 页 共 130 页

录像文件	YS6515_YS6517_20251210.mp4	管段编号	YS6515→YS6517	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	顺流	管段长度	25.22m	检测长度	25.22m
检测地点	渝州路			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 84 页 共 130 页

录像文件	YS6517_YS6519_20251210.mp4	管段编号	YS6517→YS6519	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	顺流	管段长度	26.53m	检测长度	26.53m
检测地点	渝州路			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 85 页 共 130 页

录像文件	YS7033_YS1440_20251210.mp4	管段编号	YS7033→YS1440	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	1000mm
检测方向	顺流	管段长度	11.38m	检测长度	11.38m
检测地点	科园三街			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 86 页 共 130 页

录像文件	YS7043_YS7042_20251210.mp4	管段编号	YS7043→YS7042	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	逆流	管段长度	19.99m	检测长度	19.99m
检测地点	科园一街			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
4.95m	变形	1	1002	1	管道受外力挤压造成形状变异。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 87 页 共 130 页

录像文件	YS7046_YS7043_20251210.mp4	管段编号	YS7046→YS7043	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	逆流	管段长度	25.46m	检测长度	25.46m
检测地点	科园一街			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 88 页 共 130 页

录像文件	YS7046_YS7047_20251210.mp4	管段编号	YS7046→YS7047	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	顺流	管段长度	17.57m	检测长度	17.57m
检测地点	科园一街			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 89 页 共 130 页

录像文件	YS7047_YS7050_2025 1210.mp4	管段编号	YS7047→YS7050	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	顺流	管段长度	26.2m	检测长度	26.2m
检测地点	科园一街			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 90 页 共 130 页

录像文件	YS7050_YS7051_2025 1210.mp4	管段编号	YS7050→YS7051	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	顺流	管段长度	26.55m	检测长度	26.55m
检测地点	科园一街			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 91 页 共 130 页

录像文件	YS7051_YS7053_20251210.mp4	管段编号	YS7051→YS7053	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	顺流	管段长度	27.5m	检测长度	27.5m
检测地点	科园一街			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 92 页 共 130 页

录像文件	YS7053_YS7057_20251210.mp4	管段编号	YS7053→YS7057	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	顺流	管段长度	15.2m	检测长度	15.2m
检测地点	科园一街			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 93 页 共 130 页

录像文件	YS7063_YS7060_20251210.mp4	管段编号	YS7063→YS7060	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	300mm
检测方向	逆流	管段长度	30.2m	检测长度	30.2m
检测地点	科园一街			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 94 页 共 130 页

录像文件	YS7069_YS7066_20251210.mp4	管段编号	YS7069→YS7066	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	300mm
检测方向	顺流	管段长度	16.22m	检测长度	16.22m
检测地点	科园一街			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 95 页 共 130 页

录像文件	YS7075_YS7069_20251210.mp4	管段编号	YS7075→YS7069	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	300mm
检测方向	顺流	管段长度	27.3m	检测长度	27.3m
检测地点	科园一街			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 96 页 共 130 页

录像文件	YS7077_YS7075_20251210.mp4	管段编号	YS7077→YS7075	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	300mm
检测方向	顺流	管段长度	28.28m	检测长度	28.28m
检测地点	科园一街			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 97 页 共 130 页

录像文件	YS7077_YS7078_20251210.mp4	管段编号	YS7077→YS7078	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	300mm
检测方向	逆流	管段长度	21.22m	检测长度	21.22m
检测地点	科园一街			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 98 页 共 130 页

录像文件	YS7083_YS7081_20251210.mp4	管段编号	YS7083→YS7081	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	300mm
检测方向	逆流	管段长度	27.7m	检测长度	27.7m
检测地点	科园一街			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 99 页 共 130 页

录像文件	YS7086_YS7083_20251210.mp4	管段编号	YS7086→YS7083	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	300mm
检测方向	逆流	管段长度	26.59m	检测长度	26.59m
检测地点	科园一街			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 100 页 共 130 页

录像文件	YS7086_YS7088_20251210.mp4	管段编号	YS7086→YS7088	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	300mm
检测方向	顺流	管段长度	25.63m	检测长度	25.63m
检测地点	科园一街			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 101 页 共 130 页

录像文件	YS7088_YS7070_20251210.mp4	管段编号	YS7088→YS7070	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	300mm
检测方向	顺流	管段长度	16.24m	检测长度	16.24m
检测地点	科园一街			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 102 页 共 130 页

录像文件	YS7092_YS7070_20251210.mp4	管段编号	YS7092→YS7070	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	300mm
检测方向	顺流	管段长度	16.23m	检测长度	16.23m
检测地点	科园一街			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 103 页 共 130 页

录像文件	YS7095_YS7092_20251210.mp4	管段编号	YS7095→YS7092	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	300mm
检测方向	顺流	管段长度	33.37m	检测长度	33.37m
检测地点	科园一街			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0.1m	变形	1	0804	1	管道受外力挤压造成形状变异。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 104 页 共 130 页

录像文件	YS7099_YS7096_20251210.mp4	管段编号	YS7099→YS7096	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	300mm
检测方向	顺流	管段长度	15.33m	检测长度	15.33m
检测地点	科园一街			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	支管暗接	1	0000	1	支管未通过检查并直接侧向接入主管。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 105 页 共 130 页

录像文件	YS7099_YS7100_20251210.mp4	管段编号	YS7099→YS7100	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	300mm
检测方向	逆流	管段长度	16.42m	检测长度	16.42m
检测地点	科园一街			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 106 页 共 130 页

录像文件	YS7100_YS7103_20251210.mp4	管段编号	YS7100→YS7103	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	300mm
检测方向	逆流	管段长度	25.41m	检测长度	25.41m
检测地点	科园一街			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 107 页 共 130 页

录像文件	YS7103_YS7105_20251210.mp4	管段编号	YS7103→YS7105	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	300mm
检测方向	逆流	管段长度	24.7m	检测长度	24.7m
检测地点	科园一街			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 108 页 共 130 页

录像文件	YS7105_YS7106_20251210.mp4	管段编号	YS7105→YS7106	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	300mm
检测方向	逆流	管段长度	18.3m	检测长度	18.3m
检测地点	科园一街			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 109 页 共 130 页

录像文件	YS7106_YS7111_20251210.mp4	管段编号	YS7106→YS7111	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	300mm
检测方向	顺流	管段长度	32.37m	检测长度	32.37m
检测地点	科园一街			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 110 页 共 130 页

录像文件	YS7149_YS7146_20251210.mp4	管段编号	YS7149→YS7146	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	逆流	管段长度	12.5m	检测长度	12.5m
检测地点	科创路			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0.9m	沉积	1	0507	1	杂质在管道底部沉淀淤积。
11m	障碍物	1	0607	2	管道内影响过流的阻挡物。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 111 页 共 130 页

录像文件	YS7150_YS7149_20251210.mp4	管段编号	YS7150→YS7149	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	逆流	管段长度	17.41m	检测长度	17.41m
检测地点	科创路			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 112 页 共 130 页

录像文件	YS7155_YS7150_20251210.mp4	管段编号	YS7155→YS7150	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	逆流	管段长度	21.76m	检测长度	21.76m
检测地点	科创路			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 113 页 共 130 页

录像文件	YS7155_YS7156_2025 1210.mp4	管段编号	YS7155→YS7156	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	顺流	管段长度	30m	检测长度	30m
检测地点	科园二街			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 114 页 共 130 页

录像文件	YS7156_YS7162_2025 1210.mp4	管段编号	YS7156→YS7162	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	顺流	管段长度	7m	检测长度	7m
检测地点	科园二街			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 115 页 共 130 页

录像文件	YS7163_YS7162_20251210.mp4	管段编号	YS7163→YS7162	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	逆流	管段长度	18m	检测长度	18m
检测地点	科园二街			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 116 页 共 130 页

录像文件	YS7167_YS7163_20251210.mp4	管段编号	YS7167→YS7163	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	逆流	管段长度	26m	检测长度	26m
检测地点	科园二街			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 117 页 共 130 页

录像文件	YS7171_YS7138_20251210.mp4	管段编号	YS7171→YS7138	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	顺流	管段长度	23.7m	检测长度	23.7m
检测地点	科园二街			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 118 页 共 130 页

录像文件	YS7171_YS7160_20251210.mp4	管段编号	YS7171→YS7160	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	逆流	管段长度	39.76m	检测长度	39.76m
检测地点	科园二街			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 119 页 共 130 页

录像文件	YS7180_YS7177_20251210.mp4	管段编号	YS7180→YS7177	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	逆流	管段长度	30.54m	检测长度	30.54m
检测地点	科园二街			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 120 页 共 130 页

录像文件	YS7180_YS7183_20251210.mp4	管段编号	YS7180→YS7183	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	400mm
检测方向	顺流	管段长度	42.75m	检测长度	42.75m
检测地点	科园二街			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 121 页 共 130 页

录像文件	YS7188_YS7185_2025 1210.mp4	管段编号	YS7188→YS7185	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	逆流	管段长度	13.7m	检测长度	13.7m
检测地点	科园支路			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
3.7m	变形	1	0607	1	管道受外力挤压造成形状变异。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 122 页 共 130 页

录像文件	YS7191_YS7188_2025 1210.mp4	管段编号	YS7191→YS7188	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	逆流	管段长度	29.3m	检测长度	29.3m
检测地点	科园支路			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 123 页 共 130 页

录像文件	YS7193_YS7191_20251210.mp4	管段编号	YS7193→YS7191	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	逆流	管段长度	9.5m	检测长度	9.5m
检测地点	科园支路			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 124 页 共 130 页

录像文件	YS7197_YS7193_20251210.mp4	管段编号	YS7197→YS7193	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	逆流	管段长度	20.4m	检测长度	20.4m
检测地点	科园支路			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 125 页 共 130 页

录像文件	YS7200_YS7197_2025 1210.mp4	管段编号	YS7200→YS7197	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	逆流	管段长度	29.6m	检测长度	29.6m
检测地点	科园支路			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 126 页 共 130 页

录像文件	YS7200_YS7203_2025 1210.mp4	管段编号	YS7200→YS7203	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	500mm
检测方向	顺流	管段长度	10m	检测长度	10m
检测地点	科园支路			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 127 页 共 130 页

录像文件	YS7203_YS7206_20251210.mp4	管段编号	YS7203→YS7206	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	顺流	管段长度	20.5m	检测长度	20.5m
检测地点	科园支路			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期）

第 128 页 共 130 页

录像文件	YS7206_YS7209_20251210.mp4	管段编号	YS7206→YS7209	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	顺流	管段长度	30m	检测长度	30m
检测地点	科园支路			检测日期	2025-12-10
距离（m）	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷，管道状态良好。
其它					

检测员： /

监督员： /

校核员： /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 129 页 共 130 页

录像文件	YS7209_YS7212_2025 1210.mp4	管段编号	YS7209→YS7212	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	顺流	管段长度	31m	检测长度	31m
检测地点	科园支路			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目 (一期)

第 130 页 共 130 页

录像文件	YS7212_YS7213_2025 1210.mp4	管段编号	YS7212→YS7213	检测方法	CCTV
敷设年代	/	起点埋深	0m	终点埋深	0m
管段类型	雨水管道	管段材质	CIPP 水翻固化	管段直径	600mm
检测方向	顺流	管段长度	10m	检测长度	10m
检测地点	科园支路			检测日期	2025-12-10
距离 (m)	缺陷名称或代码	等级	位置	照片序号	备注
0m	正常		0000	1	未发现缺陷, 管道状态良好。
其它					

检测员: /

监督员: /

校核员: /2025 年 12 月 10 日

5.2 管段缺陷详细图表

管段编号	WS1520#YS7167		管段直径(mm)	500		管段长度(m)	17	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	17	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	WS1520_YS7167_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	科园二街					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	WS1520					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	WS1520_Y S7167_202 51210_1.p ng	未发现缺陷，管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
								
照片 1								

管段编号	YS1440#YS1449		管段直径(mm)		1000		管段长度(m)		52.1		
管段类型	雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		52.1		
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS1440_YS1449_20251210.mp4		
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)		0		接口形式		/		
检测人员	/		检测日期		2025-12-10		检测方法		CCTV		
检测地点	科园三街						修复指数		/		
权属单位							养护指数		/		
井口编号	YS1440						检测方向		SL		
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注			
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS1440_YS1449_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。			
/	/	/	/	/	/	/	/	/			
备注信息											
任务名称: 苏州高新区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 江苏天泽检测 起始井号: YS1440/结束井号: YS1449 管径(mm): 1000/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离43.04米											
照片 1											

管段编号	YS1444#YS1441		管段直径(mm)		400		管段长度(m)		32.35		
管段类型	雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		32.35		
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS1444_YS1441_20251210.mp4		
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)		0		接口形式		/		
检测人员	/		检测日期		2025-12-10		检测方法		CCTV		
检测地点	科园三街						修复指数		/		
权属单位							养护指数		/		
井口编号	YS1444						检测方向		NL		
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注			
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS1444_YS1441_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。			
/	/	/	/	/	/	/	/	/			
备注信息											
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS1444/结束井号: YS1441 管径(mm): 400/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离13.52米											
照片 1											

管段编号	YS1445#YS1446		管段直径(mm)	400		管段长度(m)	22.31	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	22.31	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS1445_YS1446_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	科园三街					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS1445					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS1445_YS1446_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
项目名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 报告编号: YS1445/ 检测井号: YS1446 管径(mm): 400/ 管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/ 检测方向: 逆流(NL) 距离: 7.51米								
照片 1								

管段编号	YS3096#YS3095		管段直径(mm)		400		管段长度(m)		26.21		
管段类型	雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		26.21		
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS3096_YS3095_20251209.mp4		
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)		0		接口形式		/		
检测人员	/		检测日期		2025-12-09		检测方法		CCTV		
检测地点	渝新路						修复指数		/		
权属单位							养护指数		/		
井口编号	YS3096						检测方向		SL		
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注			
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3096_YS3095_20251209_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。			
/	/	/	/	/	/	/	/	/			
备注信息											
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS3096/结束井号: YS3095 管径(mm): 400/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离:19.91米 2025-12-09 11:33:59											
照片 1											

管段编号	YS3098#YS3096		管段直径(mm)	400		管段长度(m)	24.23	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	24.23	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3098_YS3096_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3098					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3098_YS3096_20251209_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	
备注信息								
任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期） 检测单位：九龙检测 起始井号：YS3098/结束井号：YS3096 管径(mm)：400/管道材质：CIPP 管道类型：雨水(Y)/检测方向：顺流(SL) 距离:15.27米 2025-12-09 11:31:57								
照片 1								

管段编号	YS3100#YS3098		管段直径(mm)	400		管段长度(m)	24.08	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	24.08	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3100_YS3098_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3100					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3100_YS3098_20251209_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
工程名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS3100/结束井号: YS3098 管径(mm): 400/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离13.78米 2025-12-09 11:30:02								
照片 1								

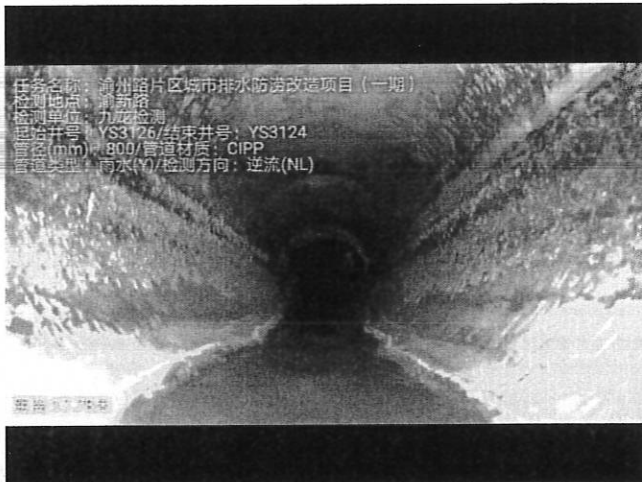
管段编号	YS3100#YS3103		管段直径(mm)	400		管段长度(m)	26.97	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	26.97	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3100_YS3103_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3100					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3100_YS3103_20251209_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称 检测单位 检测井号 管径(mm) 管道类型 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 九江市 YS3100/结束井号: YS3103 400/管道材质: CIPP 雨水(V)/检测方向: 逆流(NL) 距离: 10.20米 2025-12-09 11:21:45								
照片 1								

管段编号	YS3103#YS3105		管段直径(mm)		400	管段长度(m)	24.3	
管段类型	雨水管道		截面形状		圆形	检测长度(m)	24.3	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期		/	录像文件	YS3103_YS3105_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)		0	接口形式	/	
检测人员	/		检测日期		2025-12-09	检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3103					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3103_YS3105_20251209_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称: 渝中路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九方检测 起始井号: YS3103/结束井号: YS3105 管径(mm): 400/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离5.24米 2025-12-09 11:24:44								
照片 1								

管段编号	YS3112#YS3108		管段直径(mm)	600		管段长度(m)	26.31	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	26.31	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3112_YS3108_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3112					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3112_YS3108_20251209_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
检测名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测井号: YS3110/结束井号: YS3108 管径(mm): 600/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(W)/检测方向: 逆流(NL) 距离: 13.45米 2025-12-09 11:11:17								
照片 1								

管段编号	YS3112#YS3110		管段直径(mm)		600		管段长度(m)	27.03	
管段类型	雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)	27.03	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件	YS3112_YS3110_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)		0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期		2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路						修复指数	/	
权属单位							养护指数	/	
井口编号	YS3112						检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注	
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3112_YS3110_20251209_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	
备注信息									
项目名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期） 检测地点：27.025米 检测井号：YS3112/结束井号：YS3110 管径(mm)：600/管道材质：CIPP 管段类型：雨水(Y)/检测方向：逆流(NL)									
距离8.27米					2025-12-09 11:09:08				
照片 1									

管段编号	YS3112#YS3114		管段直径(mm)	600		管段长度(m)	30	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	30	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3112_YS3114_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3112					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3112_YS3114_20251209_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS3112/结束井号: YS3114 管径(mm): 600/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离24.27米 2025-12-09 11:08:50								
照片 1								

管段编号	YS3126#YS3124		管段直径(mm)	800		管段长度(m)	25.7	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	25.7	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3126_YS3124_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3126					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3126_YS3124_20251209_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期） 检测地点: 渝新路 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS3126/结束井号: YS3124 管径(mm): 800/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 								
照片 1								

管段编号	YS3126#YS3128		管段直径(mm)	800		管段长度(m)	15	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	15	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3126_YS3128_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3126					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3126_YS3128_20251209_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测地点: 渝新路 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS3126/结束井号: YS3128 管径(mm): 800/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离 0.00m 速度 0.20m/s								
照片 1								

管段编号	YS3128#YS3130		管段直径(mm)	800		管段长度(m)	23.15	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	23.15	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3128_YS3130_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3128					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3128_YS3130_20251209_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期） 检测地点: 渝新路 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS3128/结束井号: YS3130 管径(mm): 800/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 								
照片 1								

管段编号	YS3130#YS3132		管段直径(mm)	800		管段长度(m)	27.53	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	27.53	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3130_YS3132_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3130					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3130_YS3132_20251209_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测地点: 渝新路 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS3130/结束井号: YS3132 管径(mm): 800/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 照片1								
照片 1								

管段编号	YS3149#YS3150		管段直径(mm)	500		管段长度(m)	20.39	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	20.39	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3149_YS3150_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3149					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3149_YS3150_20251209_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
项目名称：渝新路片区城市排水防涝改造项目（一期） 检测时间：11.02.2025 检测井号：YS3149/结束井号：YS3150 管径(mm)：600/管道材质：CIPP 检测类型：雨水(Y)/检测方向：顺流(SL) 距离10.97米 2025-12-09 16:57:02								
照片 1								

管段编号	YS3150#YS3602		管段直径(mm)	500		管段长度(m)	29.05	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	29.05	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3150_YS3602_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3150					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3150_YS3602_20251209_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS3150/结束井号: YS3602 管径(mm): 500/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离 100 米 2025-12-09 16:58:35								
照片 1								

管段编号	YS3166-1#YS3166		管段直径(mm)	600		管段长度(m)	25	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	25	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3166-1_YS3166_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3166-1					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3166-1_YS3166_20251209_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS3166-1/结束井号: YS3166 管径(mm): 600/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离 12.00 米								
照片 1								

管段编号	YS3166#YS3164		管段直径(mm)	600		管段长度(m)	36.25	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	36.25	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3166_YS3164_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3166					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3166_YS3164_20251209_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
渝新路片区排水防涝改造项目(一期) 井口编号: YS3166 管段直径: 600mm 管段材质: CIPP 管段长度: 36.25m 检测方向: 顺流(SL) 距离 22.74米								
照片 1								

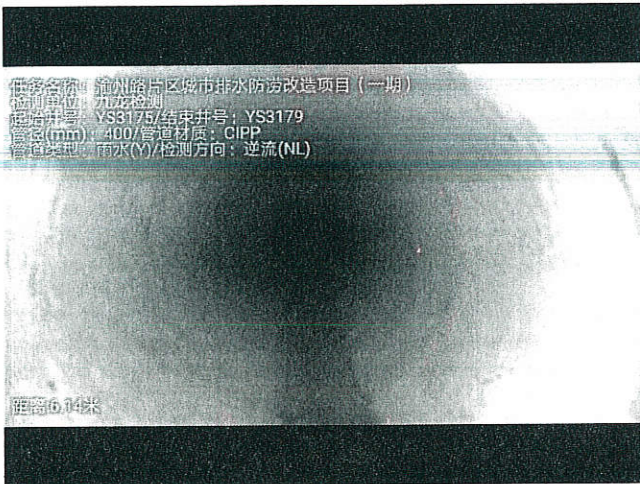
管段编号	YS3167#YS3166-1		管段直径(mm)	600		管段长度(m)	14.88	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	14.88	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3167_YS3166-1_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3167					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3167_YS3166-1_20251209_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
								
照片 1								

管段编号		YS3169#YS3167		管段直径(mm)		600		管段长度(m)		23.27	
管段类型		雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		23.27	
管段材质		CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS3169_YS3167_20251209.mp4	
起点埋深(m)		0		终点埋深(m)		0		接口形式		/	
检测人员		/		检测日期		2025-12-09		检测方法		CCTV	
检测地点		渝新路						修复指数		0.70	
权属单位								养护指数		/	
井口编号		YS3169						检测方向		SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注			
0.6	结构性缺陷	(BX)变形	1	1	1012	0.4	YS3169_YS3167_20251209_1.png	管道受外力挤压造成形状变异。			
/	/	/	/	/	/	/	/	/			
备注信息											
											
照片 1											

管段编号	YS3172#YS3171		管段直径(mm)	600		管段长度(m)	22.92	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	22.92	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3172_YS3171_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3172					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3172_YS3171_20251209_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
项目名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS3172/结束井号: YS3171 管径(mm): 600/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 照片 1								
照片 1								

管段编号	YS3172#YS3173		管段直径(mm)	500		管段长度(m)	27.58	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	27.58	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3172_YS3173_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3172					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3172_YS3173_20251209_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称: 渝新路沿江区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS3172/结束井号: YS3173 管径(mm): 500/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离16.21米								
照片 1								

管段编号	YS3173#YS3175		管段直径(mm)	400		管段长度(m)	18.82	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	18.82	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3173_YS3175_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3173					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3173_YS3175_20251209_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
设备名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 检测井号: YS3173/结束井号: YS3175 管径(mm): 400/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离(m) 类型 缺陷名称代码 分值 等级 环向位置 纵向长度(m) 照片 备注								
照片 1								

管段编号	YS3175#YS3179		管段直径(mm)	400		管段长度(m)	18.41	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	18.41	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3175_YS3179_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3175					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3175_YS3179_20251209_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
								
照片 1								

管段编号	YS3198#YS3196		管段直径(mm)	800		管段长度(m)	22	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	22	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3198_YS3196_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	白马幽支路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3198					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3198_YS3196_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
检测名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 检测井号: YS3198/结束井号: YS3196 管径(mm): 800/管道材质: CIPP 管径类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离0.07米								
照片 1								

管段编号	YS3200#YS3198		管段直径(mm)	800		管段长度(m)	27.67	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	27.67	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3200_YS3198_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	白马凶支路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3200					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3200_YS3198_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS3200/结束井号: YS3198 管径(mm): 800/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL)								
照片 1								

管段编号	YS3296#YS3298		管段直径(mm)	500		管段长度(m)	30.62	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	30.62	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3296_YS3298_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3296					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3296_YS3298_20251209_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
工程名称 渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期） 检测井号 YS3296/结束井号：YS3298 管径(mm) 500/管道材质：CIPP 管段类型 雨水(Y)/检测方向：顺流(SL) 距离11.98米								
照片 1								

管段编号		YS3298#YS3300		管段直径(mm)		500		管段长度(m)		25.45	
管段类型		雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		25.45	
管段材质		CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS3298_YS3300_20251209.mp4	
起点埋深(m)		0		终点埋深(m)		0		接口形式		/	
检测人员		/		检测日期		2025-12-09		检测方法		CCTV	
检测地点		渝新路						修复指数		/	
权属单位								养护指数		/	
井口编号		YS3298						检测方向		SL	
距离(m)		类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)		照片	备注	
/		/	(ZC)正常	/	/	/	/		YS3298_YS3300_20251209_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。	
/		/	/	/	/	/	/		/	/	
备注信息											
任务名称：渝北区城市排水防涝改造项目（一期） 检测井号：YS3298/结束井号：YS3300 管径(mm)：500/管道材质：CIPP 管道类型：雨水(Y)/检测方向：顺流(SL) 距离17.80米											
照片 1											

管段编号	YS3300#YS3302		管段直径(mm)	500		管段长度(m)	31.06	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	31.06	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3300_YS3302_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3300					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3300_YS3302_20251209_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
报告名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 检测井号: YS3300/结束井号: YS3302 管径(mm): 500/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离18.91米								
照片 1								

管段编号	YS3305#YS3302		管段直径(mm)	500		管段长度(m)	25.43	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	25.43	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3305_YS3302_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3305					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3305_YS3302_20251209_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
项目名称: 渝中区片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 检测井号: YS3305/结束井号: YS3302 管径(mm): 500/管道材质: CIPP 检测时间: 2025/12/09 10:56/检测方向: 顺流(SL) 距离: 4156米								
照片 1								

管段编号	YS3306#YS3301		管段直径(mm)	600		管段长度(m)	25.52	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	25.52	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3306_YS3301_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3306					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3306_YS3301_20251209_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
工程名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 检测井号: YS3306/结束井号: YS3301 管径(mm): 600/管道材质: CIPP 管段类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离:16.24米								
照片 1								

管段编号	YS3309#YS3312		管段直径(mm)	500		管段长度(m)	27.21	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	27.21	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3309_YS3312_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3309					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3309_YS3312_20251209_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS3309/结束井号: YS3312 管径(mm): 500/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离19.49米								
照片 1								

管段编号	YS3329#YS3327		管段直径(mm)	400		管段长度(m)	25.63	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	25.63	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3329_YS3327_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3329					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3329_YS3327_20251209_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
项目名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 重庆九龙建设工程质量检测中心股份有限公司 检测井号: YS3329/结束井号: YS3327 管径(mm): 400/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离: 13.28米								
照片 1								

管段编号	YS3331#YS3329		管段直径(mm)	800		管段长度(m)	25.7	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	25.7	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3331_YS3329_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3331					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3331_YS3329_20251209_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
渝北区排水防涝改造项目（一期） 井号：YS3329 管径(mm)：400/管道材质：CIPP 雨水(N)/检测方向：逆流(NL) 距离447米								
照片 1								

管段编号	YS3331#YS333		管段直径(mm)		400		管段长度(m)		25		
管段类型	雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		25		
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS3331_YS333_20251209.mp4		
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)		0		接口形式		/		
检测人员	/		检测日期		2025-12-09		检测方法		CCTV		
检测地点	渝新路						修复指数		/		
权属单位							养护指数		/		
井口编号	YS3331						检测方向		SL		
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注			
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3331_YS333_20251209_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。			
/	/	/	/	/	/	/	/	/			
备注信息											
检测名称: 渝北区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 检测井号: YS3331/结束井号: YS3333 管径(mm): 400/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离4.18米 2025-12-09 11:43:15											
照片 1											

管段编号	YS3332#YS3315		管段直径(mm)		500		管段长度(m)		26.33		
管段类型	雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		26.33		
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS3332_YS3315_20251209.mp4		
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)		0		接口形式		/		
检测人员	/		检测日期		2025-12-09		检测方法		CCTV		
检测地点	渝新路						修复指数		/		
权属单位							养护指数		/		
井口编号	YS3332						检测方向		NL		
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注			
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3332_YS3315_20251209_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。			
/	/	/	/	/	/	/	/	/			
备注信息											
任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期） 检测单位：九发检测 起始井号：YS3312/结束井号：YS3515 管径(mm)：500/管道材质：CIPP 管道类型：雨水(Y)/检测方向：逆流(NL) 距离13.48米											
照片 1											

管段编号	YS3333#YS3335		管段直径(mm)		400		管段长度(m)	24.97	
管段类型	雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)	24.97	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件	YS3333_YS3335_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)		0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期		2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路						修复指数	/	
权属单位							养护指数	/	
井口编号	YS3333						检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注	
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3333_YS3335_20251209_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	
备注信息									
重庆九龙建设工程质量检测中心股份有限公司 渝新路雨水管道水翻固化项目 (I) 一期 井口编号: YS3333 管段编号: YS3335 管段材质: CIPP 管段类型: 雨水管道 检测方向: 顺流(SL) 									
照片 1									

管段编号	YS3335#YS3336		管段直径(mm)	400		管段长度(m)	26	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	26	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3335_YS3336_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3335					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3335_YS3336_20251209_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
渝新路片区城市排水防涝改造项目（一期） 九龙检测 YS3335/结束井号：YS3336 400/管道材质：CIPP 雨水(Y)/检测方向：顺流(SL) 距离11.16米								
照片 1								

管段编号		YS3339#YS3305		管段直径(mm)		500		管段长度(m)		25.46		
管段类型		雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		25.46		
管段材质		CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS3339_YS3305_20251209.mp4		
起点埋深(m)		0		终点埋深(m)		0		接口形式		/		
检测人员		/		检测日期		2025-12-09		检测方法		CCTV		
检测地点		渝新路						修复指数		0.70		
权属单位								养护指数		/		
井口编号		YS3339						检测方向		SL		
距离(m)		类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)		照片	备注		
0.6		结构性缺陷	(BX)变形	1	1	0705	0.5		YS3339_YS3305_20251209_1.png	管道受外力挤压造成形状变异。		
/		/	/	/	/	/	/		/	/		
备注信息												
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期） 检测地点: 九龙检测 任务编号: / 起始井号: YS3339/结束井号: YS3305 管径(mm): 500/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 井深: /管段长: 检测员: 自定义: 												
照片 1												

管段编号	YS3339#YS3309		管段直径(mm)	500		管段长度(m)	26.23	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	26.23	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3339_YS3309_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3339					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3339_YS3309_20251209_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期） 检测单位：九龙检测 YS3309/结束井号：YS3339 井口直径：500/管道材质：CIPP 检测时间：2025/12/09 16:00/检测方向：逆流(NL) 距离16.00米								
照片 1								

管段编号	YS3602#YS3603		管段直径(mm)	500		管段长度(m)	28.13	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	28.13	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3602_YS3603_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3602					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3602_YS3603_20251209_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
工程名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS3602/结束井号: YS3603 管径(mm): 500/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离12.00米 2025-12-09 17:00:41								
照片 1								

管段编号	YS3603#YS3604		管段直径(mm)	500		管段长度(m)	18.78	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	18.78	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3603_YS3604_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3603					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3603_YS3604_20251209_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
项目名称: 渝新路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 报告编号: YS3603/结束井号: YS3604 管径(mm): 500/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离9.18米								
照片 1								

管段编号	YS3604#YS3605		管段直径(mm)	500		管段长度(m)	15.62	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	15.62	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3604_YS3605_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3604					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3604_YS3605_20251209_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	
备注信息								
任务名称 检测井号 起始井号 管径(mm) 管道类型 渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期） 井口编号: YS3604/结束井号: YS3605 500/管道材质: CIPP 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离490米 								
照片 1								

管段编号	YS3605#YS3606		管段直径(mm)	500		管段长度(m)	29.04	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	29.04	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS3605_YS3606_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS3605					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS3605_YS3606_20251209_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
工程名称：渝新路片区城市排水防涝改造项目（一期） 检测单位：九方检测 检测井号：YS3605/结束井号：YS3606 管径(mm)：500/管道材质：CIPP 管道类型：雨水(Y)/检测方向：顺流(SL) 距离：20.16米								
照片 1								

管段编号	YS6022#YS6024		管段直径(mm)	700		管段长度(m)	20.83	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	20.83	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS6022_YS6024_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	香榭街					修复指数	0.70	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS6022					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
0.6	结构性缺陷	(BX)变形	1	1	0710	4.7	YS6022_YS6024_20251210_1.png	管道受外力挤压造成形状变异。
6	结构性缺陷	(BX)变形	1	1	1202	2.2	YS6022_YS6024_20251210_2.png	管道受外力挤压造成形状变异。
8.3	结构性缺陷	(BX)变形	1	1	0810	7.7	YS6022_YS6024_20251210_3.png	管道受外力挤压造成形状变异。
备注信息								
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS6022/结束井号: YS6024 管径(mm): 700/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL)					任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS6022/结束井号: YS6024 管径(mm): 700/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL)			
距离0.60米					距离4.70米			
照片 1					照片 2			



照片 3

管段编号	YS6027#YS6029		管段直径(mm)	500		管段长度(m)	28.81	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	28.81	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS6027_YS6029_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	香榭街					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS6027					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6027_YS6029_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
工程名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS6027/结束井号: YS6029 管径(mm): 500/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离15.68米 2025-12-10 08:19:35								
照片 1								

管段编号	YS6027#YS6031		管段直径(mm)	500		管段长度(m)	21	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	21	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS6027_YS6031_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	香榭街					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS6027					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6027_YS6031_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
检测名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS6027/结束井号: YS6031 管径(mm): 500/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离: 1.56米 2025-12-10 08:25:48								
照片 1								

管段编号	YS6097#YS6095		管段直径(mm)	600		管段长度(m)	17.5	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	17.5	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS6097_YS6095_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	枫丹路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS6097					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6097_YS6095_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测井号: YS6097/结束井号: YS6095 管径(mm): 600/管道材质: CIPP 排水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离: 8.75米								
照片 1								

管段编号	YS6099#YS6097		管段直径(mm)	600		管段长度(m)	18.92	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	18.92	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS6099_YS6097_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	枫丹路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS6099					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6099_YS6097_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS6099/结束井号: YS6097 管径(mm): 600/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离: 8.15米								
照片 1								

管段编号	YS6099#YS6101		管段直径(mm)	600		管段长度(m)	30.5	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	30.5	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS6099_YS6101_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	枫丹路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS6099					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6099_YS6101_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS6099/结束井号: YS6101 管径(mm): 600/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离: 11.42米								
照片 1								

管段编号	YS6101#YS6109		管段直径(mm)	600		管段长度(m)	33.81	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	33.81	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS6101_YS6109_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	枫丹路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS6101					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6101_YS6109_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期） 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS6101/结束井号: YS6109 管径(mm): 600/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离: 20.67米								
照片 1								

管段编号	YS6109#YS6112		管段直径(mm)	600		管段长度(m)	26.5	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	26.5	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS6109_YS6112_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	枫丹路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS6109					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6109_YS6112_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS6109/结束井号: YS6112 管径(mm): 600/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离16.78米								
照片 1								

管段编号	YS6112#YS6351		管段直径(mm)	600		管段长度(m)	30.5	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	30.5	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS6112_YS6351_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	枫丹路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS6112					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6112_YS6351_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
项目名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS6112/结束井号: YS6351 管径(mm): 600/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离 4.60米								
照片 1								

管段编号	YS6113#YS6111		管段直径(mm)	600		管段长度(m)	23.93	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	23.93	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS6113_YS6111_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	枫丹路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS6113					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6113_YS6111_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
报告名称: 涪州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS6113/结束井号: YS6111 管径(mm): 600/管道材质: CIPP 管段类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离: 9.38米								
照片 1								

管段编号	YS6115#YS6113		管段直径(mm)	600		管段长度(m)	23.15		
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	23.15		
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS6115_YS6113_20251210.mp4		
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/		
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV		
检测地点	枫丹路					修复指数	/		
权属单位						养护指数	/		
井口编号	YS6115					检测方向	NL		
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注	
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6115_YS6113_20251210_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	
备注信息									
任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期） 检测单位：力龙检测 起始井号：YS6115/结束井号：YS6113 管径(mm)：600/管道材质：CIPP 管道类型：雨水(Y)/检测方向：逆流(NL) 距离5.41米									
照片 1									

管段编号	YS6116#YS6118		管段直径(mm)	600		管段长度(m)	17.44	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	17.44	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS6116_YS6118_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	枫丹路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS6116					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6116_YS6118_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称: 香洲路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS6116/结束井号: YS6118 管径(mm): 600/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 								
照片 1								

管段编号	YS6118#YS6142		管段直径(mm)	600		管段长度(m)	28.43	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	28.43	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS6118_YS6142_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	枫丹路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS6118					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6118_YS6142_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS6118/结束井号: YS6142 管径(mm): 600/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离: 7.03米								
照片 1								

管段编号	YS6142#YS6146		管段直径(mm)	600		管段长度(m)	28.72	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	28.72	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS6142_YS6146_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	枫丹路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS6142					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6142_YS6146_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称: 涪州路片区城市排水防涝改造项目（一期） 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS6142/结束井号: YS6146 管径(mm): 600/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离: 14.85米								
照片 1								

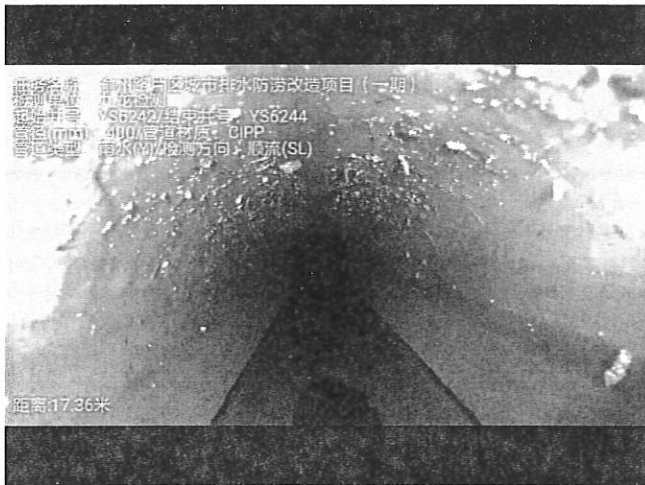
管段编号	YS6225#YS6223		管段直径(mm)	400		管段长度(m)	24.94	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	24.94	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS6225_YS6223_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	渝州路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS6225					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6225_YS6223_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
项目名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS6225/结束井号: YS6223 管径(mm): 400/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离111.49米								
照片 1								

管段编号	YS6234#YS6231		管段直径(mm)		400		管段长度(m)		35.61			
管段类型	雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		35.61			
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS6234_YS6231_20251210.mp4			
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)		0		接口形式		/			
检测人员	/		检测日期		2025-12-10		检测方法		CCTV			
检测地点	渝州路						修复指数		/			
权属单位							养护指数		/			
井口编号	YS6234						检测方向		SL			
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注				
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6234_YS6231_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。				
/	/	/	/	/	/	/	/	/				
备注信息												
渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 井口编号: YS6234/结束井号: YS6231 管径(mm): 400/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离: 21.62米												
照片 1												

管段编号	YS6234#YS6236		管段直径(mm)	400		管段长度(m)	26.11	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	26.11	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS6234_YS6236_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	渝州路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS6234					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6234_YS6236_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期） 井口编号: YS6234 结束井号: YS6236 管径(mm): 400/管道材质: CIPP 管段类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离: 9.70米								
照片 1								

管段编号	YS6236#YS6238		管段直径(mm)	400		管段长度(m)	25.95	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	25.95	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS6236_YS6238_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	渝州路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS6236					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6236_YS6238_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS6236/结束井号: YS6238 管径(mm): 400/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离10.89米								
照片 1								

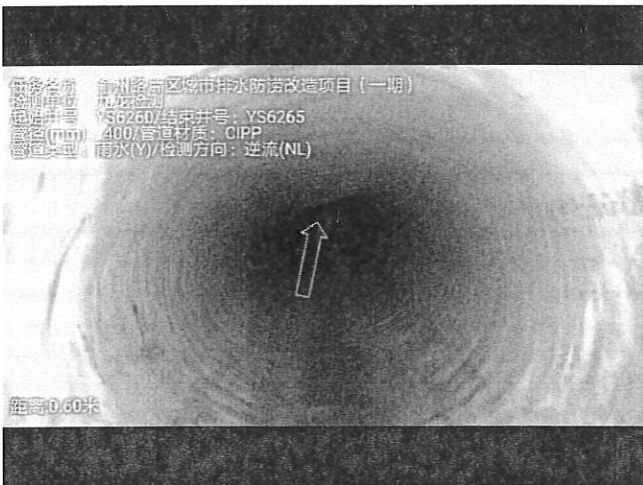
管段编号	YS6238#YS6240		管段直径(mm)	400		管段长度(m)	26.2	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	26.2	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS6238_YS6240_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	渝州路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS6238					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6238_YS6240_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS6238/结束井号: YS6240 管径(mm): 400/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离6.11米								
照片 1								

管段编号	YS6242#YS6244		管段直径(mm)	400		管段长度(m)	24.95	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	24.92	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS6242_YS6244_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	渝州路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS6242					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6242_YS6244_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 井口编号: YS6242/管段编号: YS6244 管径(mm): 400/管道材质: CIPP 管段类型: 雨水(M)/检测方向: 顺流(SL) 距离: 17.36米 								
照片 1								

管段编号	YS6244#YS6246		管段直径(mm)		400		管段长度(m)		17.4		
管段类型	雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		17.4		
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS6244_YS6246_20251210.mp4		
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)		0		接口形式		/		
检测人员	/		检测日期		2025-12-10		检测方法		CCTV		
检测地点	渝州路						修复指数		/		
权属单位							养护指数		/		
井口编号	YS6244						检测方向		SL		
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注			
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6244_YS6246_20251210_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。			
/	/	/	/	/	/	/	/	/			
备注信息											
工程名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 力能检测 井口编号: YS6244/结束井号: YS6246 管径(mm): 400/管道材质: CIPP 管段类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离:10.28米											
照片 1											

管段编号	YS6246#YS6248		管段直径(mm)	400		管段长度(m)	14.63	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	14.63	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS6246_YS6248_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	渝州路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS6246					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6246_YS6248_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS6246/结束井号: YS6248 管径(mm): 400/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离: 10.30米								
照片 1								

管段编号	YS6248#YS6249		管段直径(mm)		500		管段长度(m)		19.76		
管段类型	雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		19.76		
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS6248_YS6249_20251210.mp4		
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)		0		接口形式		/		
检测人员	/		检测日期		2025-12-10		检测方法		CCTV		
检测地点	渝州路						修复指数		/		
权属单位							养护指数		/		
井口编号	YS6248						检测方向		SL		
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注			
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6248_YS6249_20251210_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。			
/	/	/	/	/	/	/	/	/			
备注信息											
											
照片 1											

管段编号	YS6260#YS6225		管段直径(mm)	400		管段长度(m)	12.63	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	12.63	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS6260_YS6225_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	渝州路					修复指数	0.70	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS6260					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
1.45	结构性缺陷	(BX)变形	1	1	1001	0.6	YS6260_YS6225_20251210_1.png	管道受外力挤压造成形状变异。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
检测名称 渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期） 检测井号 YS6260/结束井号: YS6265 管径(mm) 400/管道材质: CIPP 管道类型 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 								
照片 1								

管段编号	YS6360#YS6108		管段直径(mm)	600		管段长度(m)	28.23	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	28.23	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS6360_YS6108_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	枫丹路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS6360					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6360_YS6108_20251209_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
								
照片 1								

管段编号	YS6361#YS3306		管段直径(mm)		600		管段长度(m)		34.01		
管段类型	雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		34.01		
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS6361_YS3306_20251209.mp4		
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)		0		接口形式		/		
检测人员	/		检测日期		2025-12-09		检测方法		CCTV		
检测地点	渝新路						修复指数		/		
权属单位							养护指数		/		
井口编号	YS6361						检测方向		NL		
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注			
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6361_YS3306_20251209_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。			
/	/	/	/	/	/	/	/	/			
备注信息											
项目名称：渝北区城市排水防涝改造项目（一期） 井口编号：YS6361/结束井号：YS3306 管径(mm)：600/管道材质：CIPP 雨水(Y)/检测方向：逆流(NL) 距离:25.10米											
照片 1											

管段编号	YS6361#YS6362		管段直径(mm)	600		管段长度(m)	16.62	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	16.62	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS6361_YS6362_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	渝新路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS6361					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6361_YS6362_20251209_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS6361/结束井号: YS6362 管径(mm): 600/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离: 9.5米								
照片 1								

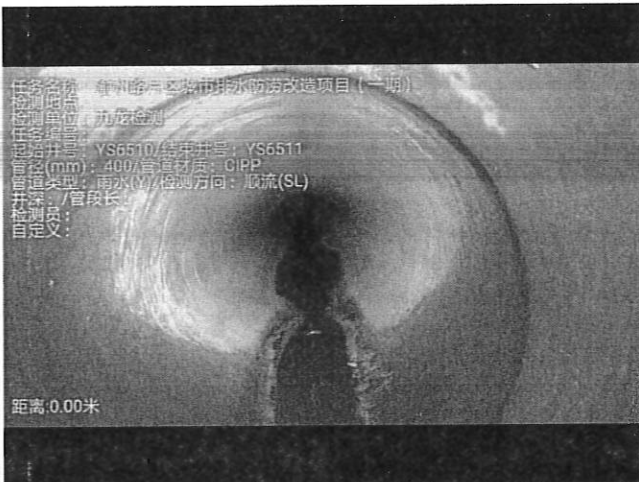
管段编号	YS6362#YS6360		管段直径(mm)	600		管段长度(m)	26.81	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	26.81	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS6362_YS6360_20251209.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-09		检测方法	CCTV	
检测地点	枫丹路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS6362					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6362_YS6360_20251209_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
项目名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS6362/结束井号: YS6360 管径(mm): 600/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL)								
照片 1								

管段编号	YS6504#YS6502		管段直径(mm)	400		管段长度(m)	15.9	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	15.9	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS6504_YS6502_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	渝州路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS6504					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6504_YS6502_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
项目名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 检测井号: YS6504/结束井号: YS6502 管径(mm): 400/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离7.68米								
照片 1								

管段编号	YS6506#YS6504		管段直径(mm)	600		管段长度(m)	30.68	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	30.68	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS6506_YS6504_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	渝州路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS6506					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6506_YS6504_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
工程名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS6506/结束井号: YS6504 管径(mm): 400/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离17.60米								
照片 1								

管段编号		YS6506#YS6508		管段直径(mm)		400		管段长度(m)		35.37	
管段类型		雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		35.37	
管段材质		CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS6506_YS6508_20251210.mp4	
起点埋深(m)		0		终点埋深(m)		0		接口形式		/	
检测人员		/		检测日期		2025-12-10		检测方法		CCTV	
检测地点		渝州路						修复指数		/	
权属单位								养护指数		/	
井口编号		YS6506						检测方向		SL	
距离(m)		类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)		照片	备注	
/		/	(ZC)正常	/	/	/	/		YS6506_YS6508_20251210_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。	
/		/	/	/	/	/	/		/	/	
备注信息											
项目名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期） 检测单位：九乾检测 检测井号：YS6506/结束井号：YS6508 管径(mm)：400/管道材质：CIPP 管道类型：雨水(Y)/检测方向：顺流(SL) 距离:10.88米											
照片 1											

管段编号	YS6508#YS6510		管段直径(mm)	400		管段长度(m)	26.15	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	26.15	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS6508_YS6510_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	渝州路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS6508					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6508_YS6510_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS6508/结束井号: YS6510 管径(mm): 400/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离19.65米								
照片 1								

管段编号	YS6510#YS6511		管段直径(mm)	400		管段长度(m)	8	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	8	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS6510_YS6511_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	渝州路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS6510					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6510_YS6511_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称: 渝州路片区排水防涝改造项目(一期) 检测地点: 九龙坡区 检测单位: 九龙检测 任务编号: YS6510/结束井号: YS6511 管径(mm): 400/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(W)/检测方向: 顺流(SL) 井深: 7/管段长: 检测员: 自定义: 								
照片 1								

管段编号	YS6515#YS6517		管段直径(mm)		400		管段长度(m)		25.22		
管段类型	雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		25.22		
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS6515_YS6517_20251210.mp4		
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)		0		接口形式		/		
检测人员	/		检测日期		2025-12-10		检测方法		CCTV		
检测地点	渝州路						修复指数		/		
权属单位							养护指数		/		
井口编号	YS6515						检测方向		SL		
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注			
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6515_YS6517_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。			
/	/	/	/	/	/	/	/	/			
备注信息											
检测名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测井号: YS6515/结束井号: YS6517 管径(mm): 400/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离: 19.64米											
照片 1											

管段编号	YS6517#YS6519		管段直径(mm)	400		管段长度(m)	26.53	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	26.53	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS6517_YS6519_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	渝州路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS6517					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS6517_YS6519_20251210_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
								
照片 1								

管段编号	YS7043#YS7042		管段直径(mm)	400		管段长度(m)	19.99	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	19.99	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS7043_YS7042_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	科园一街					修复指数	0.70	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS7043					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
4.95	结构性缺陷	(BX)变形	1	1	1002	0.55	YS7043_YS7042_20251210_1.png	管道受外力挤压造成形状变异。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
								
照片 1								

管段编号		YS7046#YS7043		管段直径(mm)		400		管段长度(m)		25.46	
管段类型		雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		25.46	
管段材质		CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS7046_YS7043_20251210.mp4	
起点埋深(m)		0		终点埋深(m)		0		接口形式		/	
检测人员		/		检测日期		2025-12-10		检测方法		CCTV	
检测地点		科园一街						修复指数		/	
权属单位								养护指数		/	
井口编号		YS7046						检测方向		NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注			
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7046_YS7043_20251210_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。			
/	/	/	/	/	/	/	/	/			
备注信息											
任务名称：渝中区老旧小区排水防涝改造项目（一期） 检测单位：重庆检测 起始井号：YS7046/结束井号：YS7043 管径(mm)：400/管道材质：CIPP 管段类型：雨水(Y)/检测方向：逆流(NL) 距离 7.76米											
照片 1											

管段编号		YS7046#YS7047		管段直径(mm)		600		管段长度(m)		17.57	
管段类型		雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		17.57	
管段材质		CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS7046_YS7047_20251210.mp4	
起点埋深(m)		0		终点埋深(m)		0		接口形式		/	
检测人员		/		检测日期		2025-12-10		检测方法		CCTV	
检测地点		科园一街						修复指数		/	
权属单位								养护指数		/	
井口编号		YS7046						检测方向		SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注			
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7046_YS7047_20251210_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。			
/	/	/	/	/	/	/	/	/			
备注信息											
任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期） 检测单位：九龙检测 起始井号：YS7046/结束井号：YS7047 管径(mm)：600/管道材质：CIPP 管道类型：雨水(Y)/检测方向：顺流(SL) 距离12.06米											
照片 1											

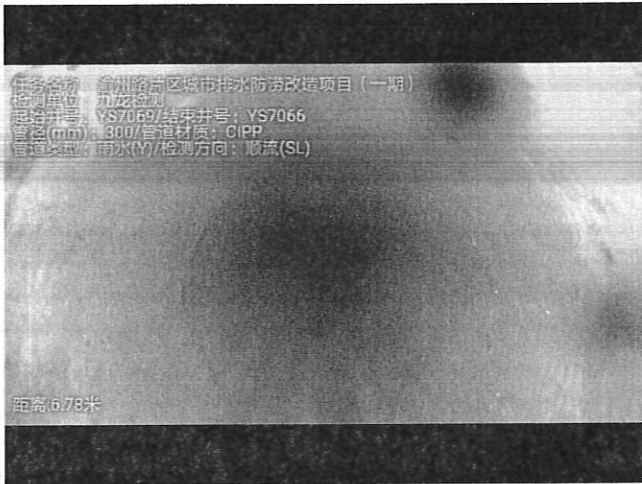
管段编号	YS7047#YS7050		管段直径(mm)		600		管段长度(m)	26.2	
管段类型	雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)	26.2	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件	YS7047_YS7050_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)		0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期		2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	科园一街						修复指数	/	
权属单位							养护指数	/	
井口编号	YS7047						检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注	
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7047_YS7050_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	
备注信息									
检测名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九江检测 检测井号: YS7047/结束井号: YS7050 管径(mm): 600/管道材质: CIPP 管段类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离17.21米									
照片 1									

管段编号		YS7050#YS7051		管段直径(mm)		600		管段长度(m)		26.55	
管段类型		雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		26.55	
管段材质		CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS7050_YS7051_20251210.mp4	
起点埋深(m)		0		终点埋深(m)		0		接口形式		/	
检测人员		/		检测日期		2025-12-10		检测方法		CCTV	
检测地点		科园一街						修复指数		/	
权属单位								养护指数		/	
井口编号		YS7050						检测方向		SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注			
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7050_YS7051_20251210_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。			
/	/	/	/	/	/	/	/	/			
备注信息											
任务名称 检测单位 检测井号 管径(mm) 管道类型 合川路片区城市排水防涝改造项目（一期） 九龙检测 YS7050/结束井号: YS7051 600/管道材质: CIPP 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离18.31米											
照片 1											

管段编号		YS7051#YS7053		管段直径(mm)		600		管段长度(m)		27.5	
管段类型		雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		27.5	
管段材质		CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS7051_YS7053_20251210.mp4	
起点埋深(m)		0		终点埋深(m)		0		接口形式		/	
检测人员		/		检测日期		2025-12-10		检测方法		CCTV	
检测地点		科技园一街						修复指数		/	
权属单位								养护指数		/	
井口编号		YS7051						检测方向		SL	
距离(m)		类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片		备注	
/		/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7051_YS7053_20251210_1.png		未发现缺陷，管道状态良好。	
/		/	/	/	/	/	/	/		/	
备注信息											
											
照片 1											

管段编号	YS7053#YS7057		管段直径(mm)	600		管段长度(m)	15.2	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	15.2	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS7053_YS7057_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	科园一街					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS7053					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7053_YS7057_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
项目名称: 渝中区老旧小区排水防涝改造项目(一期) 井口编号: YS7053 管段编号: YS7057 管段材质: CIPP 管段类型: 雨水管/检测方向: 顺流(SL) 距离: 9.19米								
照片 1								

管段编号	YS7063#YS7060		管段直径(mm)	300		管段长度(m)	30.2	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	30.2	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS7063_YS7060_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	科园一街					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS7063					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7063_YS7060_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
项目名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙建设 起始井号: YS7063/结束井号: YS7060 管径(mm): 300/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离18.76米								
照片 1								

管段编号	YS7069#YS7066		管段直径(mm)	300		管段长度(m)	16.22	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	16.22	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS7069_YS7066_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	科园一街					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS7069					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7069_YS7066_20251210_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
								
照片 1								

管段编号	YS7075#YS7069		管段直径(mm)	300		管段长度(m)	27.3	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	27.3	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS7075_YS7069_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	科园一街					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS7075					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7075_YS7069_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS7075/结束井号: YS7069 管径(mm): 300/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离9.75米								
照片 1								

管段编号		YS7077#YS7075		管段直径(mm)		300		管段长度(m)		28.28	
管段类型		雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		28.28	
管段材质		CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS7077_YS7075_20251210.mp4	
起点埋深(m)		0		终点埋深(m)		0		接口形式		/	
检测人员		/		检测日期		2025-12-10		检测方法		CCTV	
检测地点		科园一街						修复指数		/	
权属单位								养护指数		/	
井口编号		YS7077						检测方向		SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注			
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7077_YS7075_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。			
/	/	/	/	/	/	/	/	/			
备注信息											
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测位置: 九/2/2 检测井号: YS7077/结中井号: YS7075 管径(mm): 300/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离01.67米											
照片 1											

管段编号	YS7077#YS7078		管段直径(mm)	300		管段长度(m)	21.22	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	21.22	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS7077_YS7078_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	科园一街					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS7077					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7077_YS7078_20251210_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	
备注信息								
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期） 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS7077/结束井号: YS7078 管径(mm): 300/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离9.05米								
照片 1								

管段编号	YS7083#YS7081		管段直径(mm)	300		管段长度(m)	27.7	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	27.7	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS7083_YS7081_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	科园一街					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS7083					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7083_YS7081_20251210_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期） 检测单位：九龙检测 检测井号：YS7083/结束井号：YS7081 管径(mm)：300/管道材质：CIPP 管道类型：雨水(Y)/检测方向：逆流(NL) 距离20.57米								
照片 1								

管段编号	YS7086#YS7083		管段直径(mm)		300		管段长度(m)		26.59		
管段类型	雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		26.59		
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS7086_YS7083_20251210.mp4		
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)		0		接口形式		/		
检测人员	/		检测日期		2025-12-10		检测方法		CCTV		
检测地点	科园一街						修复指数		/		
权属单位							养护指数		/		
井口编号	YS7086						检测方向		NL		
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注			
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7086_YS7083_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。			
/	/	/	/	/	/	/	/	/			
备注信息											
任务名称: 合川路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS7086/结束井号: YS7083 管径(mm): 300/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离19.84米											
照片 1											

管段编号	YS7086#YS7088		管段直径(mm)	300		管段长度(m)	25.63	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	25.63	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS7086_YS7088_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	科园一街					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS7086					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7086_YS7088_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称 检测管段 起始井号 管径(mm) 管道类型 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 九龙坡 YS7086/结束井号: YS7088 300/管道材质: CIPP 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离12.03米								
照片 1								

管段编号	YS7088#YS7070		管段直径(mm)	300		管段长度(m)	16.24	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	16.24	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS7088_YS7070_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	科园一街					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS7088					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7088_YS7070_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
项目名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS7088/结束井号: YS7070 管径(mm): 300/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离0.40米								
照片 1								

管段编号	YS7092#YS7070		管段直径(mm)	300		管段长度(m)	16.23	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	16.23	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS7092_YS7070_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	科园一街					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS7092					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7092_YS7070_20251210_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
								
照片 1								

管段编号	YS7099#YS7096		管段直径(mm)	300		管段长度(m)	15.33	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	15.33	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS7099_YS7096_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	科园一街					修复指数	0.35	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS7099					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
0	结构性缺陷	(AJ)支管暗接	0.5	1	0000	0	YS7099_YS7096_20251210_1.png	支管未通过检查并直接侧向接入主管。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
项目名称: 渝中区老旧小区排水防涝改造项目(一期) 井号: YS7099/结束井号: YS7096 管径(mm): 300/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离: 9.94米								
照片 1								

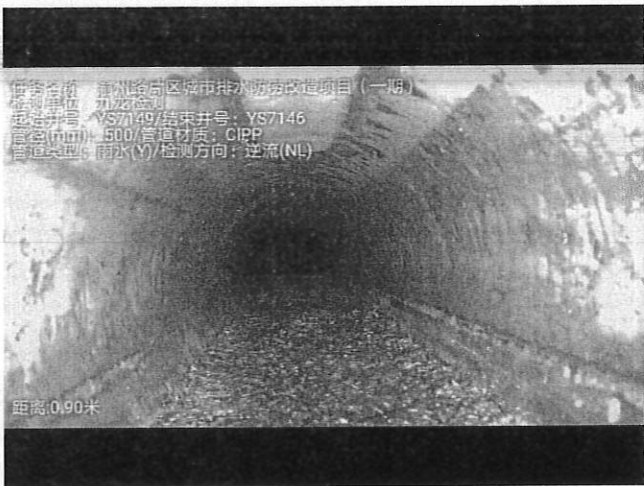
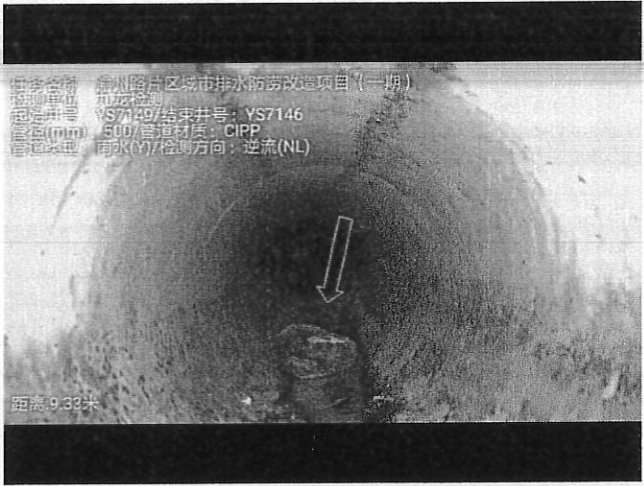
管段编号	YS7099#YS7100		管段直径(mm)	300		管段长度(m)	16.42	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	16.42	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS7099_YS7100_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	科园一街					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS7099					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7099_YS7100_20251210_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	
备注信息								
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期） 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS7099/结束井号: YS7100 管径(mm): 300/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离0.09米								
照片 1								

管段编号	YS7100#YS7103		管段直径(mm)	300		管段长度(m)	25.41	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	25.41	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS7100_YS7103_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	科园一街					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS7100					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7100_YS7103_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS7100/结束井号: YS7103 管径(mm): 300/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离: 21.87米								
照片 1								

管段编号	YS7103#YS7105		管段直径(mm)		300		管段长度(m)		24.7		
管段类型	雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		24.7		
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS7103_YS7105_20251210.mp4		
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)		0		接口形式		/		
检测人员	/		检测日期		2025-12-10		检测方法		CCTV		
检测地点	科园一街						修复指数		/		
权属单位							养护指数		/		
井口编号	YS7103						检测方向		NL		
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注			
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7103_YS7105_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。			
/	/	/	/	/	/	/	/	/			
备注信息											
任务名称: 金州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 检测井号: YS7103/结束井号: YS7105 管径(mm): 300/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(W)/检测方向: 逆流(NL) 距离:13.50米											
照片 1											

管段编号		YS7105#YS7106		管段直径(mm)		300		管段长度(m)		18.3	
管段类型		雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		18.3	
管段材质		CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS7105_YS7106_20251210.mp4	
起点埋深(m)		0		终点埋深(m)		0		接口形式		/	
检测人员		/		检测日期		2025-12-10		检测方法		CCTV	
检测地点		科园一街						修复指数		/	
权属单位								养护指数		/	
井口编号		YS7105						检测方向		NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注			
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7105_YS7106_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。			
/	/	/	/	/	/	/	/	/			
备注信息											
渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) YS7105/结束井号: YS7106 300/管道材质: CIPP 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离: 8.90米											
照片 1											

管段编号	YS7106#YS7111		管段直径(mm)	300		管段长度(m)	32.37	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	32.37	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS7106_YS7111_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	科园一街					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS7106					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7106_YS7111_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称: 渝中区城市排水防涝改造项目（一期） 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS7106/结束井号: YS7111 管径(mm): 300/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离: 14.91米								
照片 1								

管段编号	YS7149#YS7146		管段直径(mm)	500		管段长度(m)	12.5	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	12.5	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS7149_YS7146_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	科创路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	0.40	
井口编号	YS7149					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
0.9	功能性缺陷	(CJ)沉积	0.5	1	0507	7.4	YS7149_YS7146_20251210_1.png	杂质在管道底部沉淀淤积。
11	功能性缺陷	(ZW)障碍物	0.1	1	0607	0.3	YS7149_YS7146_20251210_2.png	管道内影响过流的阻挡物。
备注信息								
项目名称涪陵片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位九龙检测 起始井号YS7149/结束井号: YS7146 管径(mm)500/管道材质: CIPP 管道类型雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL)  项目名称涪陵片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位九龙检测 起始井号YS7149/结束井号: YS7146 管径(mm)500/管道材质: CIPP 管道类型雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 								
照片 1					照片 2			

管段编号	YS7150#YS7149		管段直径(mm)	500		管段长度(m)	17.41	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	17.41	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS7150_YS7149_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	科创路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS7150					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7150_YS7149_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
项目名称: 渝中区城市排水防涝改造项目(一期) 检测井号: YS7150/结束井号: YS7149 管径(mm): 500/管道材质: CIPP 管段类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离: 7.86米 								
照片 1								

管段编号	YS7155#YS7150		管段直径(mm)	500		管段长度(m)	21.76	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	21.76	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS7155_YS7150_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	科创路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS7155					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7155_YS7150_20251210_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
工程名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期） 检测单位：九龙检测 起始井号：YS7155/结束井号：YS7150 管径(mm)：500/管道材质：CIPP 管道类型：雨水(Y)/检测方向：逆流(NL) 距离0.60米								
照片 1								

管段编号	YS7155#YS7156		管段直径(mm)	500		管段长度(m)	30	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	30	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS7155_YS7156_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	科园二街					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS7155					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7155_YS7156_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS7155/结束井号: YS7156 管径(mm): 500/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离15.95米								
照片 1								

管段编号		YS7156#YS7162		管段直径(mm)		500		管段长度(m)		7	
管段类型		雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		7	
管段材质		CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS7156_YS7162_20251210.mp4	
起点埋深(m)		0		终点埋深(m)		0		接口形式		/	
检测人员		/		检测日期		2025-12-10		检测方法		CCTV	
检测地点		科园二街						修复指数		/	
权属单位								养护指数		/	
井口编号		YS7156						检测方向		SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注			
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7156_YS7162_20251210_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。			
/	/	/	/	/	/	/	/	/			
备注信息											
任务名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期） 检测单位：九龙检测 起始井号：YS7156/结束井号：YS7162 管径(mm)：500/管道材质：CIPP 管道类型：雨水(Y)/检测方向：顺流(SL) 距离:2.86米											
照片 1											

管段编号		YS7163#YS7162		管段直径(mm)		500		管段长度(m)		18	
管段类型		雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		18	
管段材质		CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS7163_YS7162_20251210.mp4	
起点埋深(m)		0		终点埋深(m)		0		接口形式		/	
检测人员		/		检测日期		2025-12-10		检测方法		CCTV	
检测地点		科技园二街						修复指数		/	
权属单位								养护指数		/	
井口编号		YS7163						检测方向		NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注			
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7163_YS7162_20251210_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。			
/	/	/	/	/	/	/	/	/			
备注信息											
工程名称：渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期） 检测位置：九坡检测 检测井号：YS7163/结束井号：YS7162 管径(mm)：500/管道材质：CIPP 管口类型：雨水(Y)/检测方向：逆流(NL)											
照片 1											

管段编号		YS7167#YS7163		管段直径(mm)		500		管段长度(m)		26	
管段类型		雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		26	
管段材质		CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS7167_YS7163_20251210.mp4	
起点埋深(m)		0		终点埋深(m)		0		接口形式		/	
检测人员		/		检测日期		2025-12-10		检测方法		CCTV	
检测地点		科园二街						修复指数		/	
权属单位								养护指数		/	
井口编号		YS7167						检测方向		NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注			
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7167_YS7163_20251210_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。			
/	/	/	/	/	/	/	/	/			
备注信息											
渝中区片区城市排水防涝改造项目（一期） 井号：YS7167/ 检测井号：YS7163 管径：500mm/ 管道材质：CIPP 雨水(Y)/ 检测方向：逆流(NL) 距离:19.32米											
照片 1											

管段编号	YS7171#YS7138		管段直径(mm)		500		管段长度(m)		23.7		
管段类型	雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		23.7		
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS7171_YS7138_20251210.mp4		
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)		0		接口形式		/		
检测人员	/		检测日期		2025-12-10		检测方法		CCTV		
检测地点	科园二街						修复指数		/		
权属单位							养护指数		/		
井口编号	YS7171						检测方向		SL		
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注			
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7171_YS7138_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。			
/	/	/	/	/	/	/	/	/			
备注信息											
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期） 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS7171/结束井号: YS1388 管径(mm): 500/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离13.85米											
照片 1											

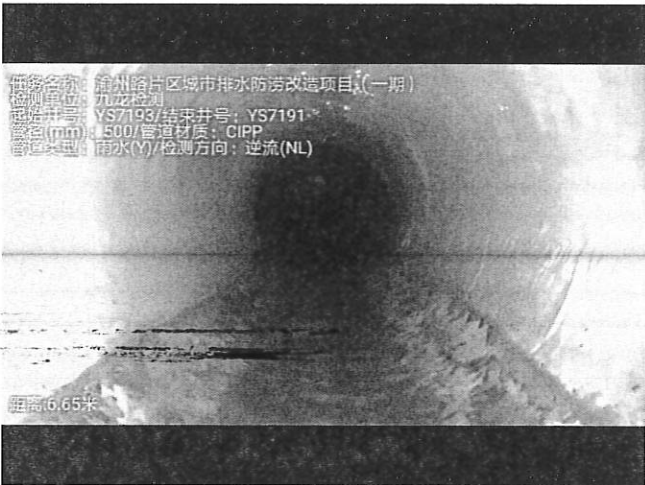
管段编号	YS7171#YS7160		管段直径(mm)		500		管段长度(m)		39.76		
管段类型	雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		39.76		
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS7171_YS7160_20251210.mp4		
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)		0		接口形式		/		
检测人员	/		检测日期		2025-12-10		检测方法		CCTV		
检测地点	科园二街						修复指数		/		
权属单位							养护指数		/		
井口编号	YS7171						检测方向		NL		
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注			
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7171_YS7160_20251210_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。			
/	/	/	/	/	/	/	/	/			
备注信息											
											
照片 1											

管段编号		YS7180#YS7177		管段直径(mm)		400		管段长度(m)		30.54	
管段类型		雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		30.54	
管段材质		CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS7180_YS7177_20251210.mp4	
起点埋深(m)		0		终点埋深(m)		0		接口形式		/	
检测人员		/		检测日期		2025-12-10		检测方法		CCTV	
检测地点		科园二街						修复指数		/	
权属单位								养护指数		/	
井口编号		YS7180						检测方向		NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注			
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7180_YS7177_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。			
/	/	/	/	/	/	/	/	/			
备注信息											
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期） 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS7180/结束井号: YS7177 管径(mm): 400/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离11.40米											
照片 1											

管段编号		YS7180#YS7183		管段直径(mm)		400		管段长度(m)		42.75	
管段类型		雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		42.75	
管段材质		CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS7180_YS7183_20251210.mp4	
起点埋深(m)		0		终点埋深(m)		0		接口形式		/	
检测人员		/		检测日期		2025-12-10		检测方法		CCTV	
检测地点		科园二街						修复指数		/	
权属单位								养护指数		/	
井口编号		YS7180						检测方向		SL	
距离(m)		类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)		照片	备注	
/		/	(ZC)正常	/	/	/	/		YS7180_YS7183_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。	
/		/	/	/	/	/	/		/	/	
备注信息											
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS7180/结束井号: YS7184 管径(mm): 400/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离16.77米											
照片 1											

管段编号	YS7188#YS7185		管段直径(mm)		500		管段长度(m)		13.7		
管段类型	雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		13.7		
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS7188_YS7185_20251210.mp4		
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)		0		接口形式		/		
检测人员	/		检测日期		2025-12-10		检测方法		CCTV		
检测地点	科园支路						修复指数		0.70		
权属单位							养护指数		/		
井口编号	YS7188						检测方向		NL		
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注			
3.7	结构性缺陷	(BX)变形	1	1	0607	3	YS7188_YS7185_20251210_1.png	管道受外力挤压造成形状变异。			
/	/	/	/	/	/	/	/	/			
备注信息											
检测地点: 九龙坡区城市排水防涝改造项目(一期) 检测井编号: YS7185 管道材质: CIPP 检测方向: 逆流(NL) 											
照片 1											

管段编号		YS7191#YS7188		管段直径(mm)		500		管段长度(m)		29.3	
管段类型		雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		29.3	
管段材质		CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS7191_YS7188_20251210.mp4	
起点埋深(m)		0		终点埋深(m)		0		接口形式		/	
检测人员		/		检测日期		2025-12-10		检测方法		CCTV	
检测地点		科园支路						修复指数		/	
权属单位								养护指数		/	
井口编号		YS7191						检测方向		NL	
距离(m)		类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片		备注	
/		/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7191_YS7188_20251210_1.png		未发现缺陷, 管道状态良好。	
/		/	/	/	/	/	/	/		/	
备注信息											
项目名称: 清州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS7191/结束井号: YS7188 管径(mm): 500/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离: 23.62米											
照片 1											

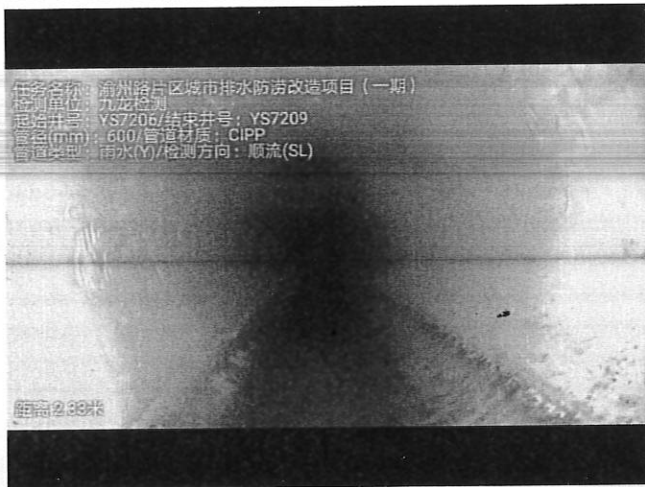
管段编号	YS7193#YS7191		管段直径(mm)	500		管段长度(m)	9.5	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	9.5	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS7193_YS7191_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	科园支路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS7193					检测方向	NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7193_YS7191_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS7193/结束井号: YS7191 管径(mm): 500/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 								
照片 1								

管段编号		YS7197#YS7193		管段直径(mm)		500		管段长度(m)		20.4		
管段类型		雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		20.4		
管段材质		CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS7197_YS7193_20251210.mp4		
起点埋深(m)		0		终点埋深(m)		0		接口形式		/		
检测人员		/		检测日期		2025-12-10		检测方法		CCTV		
检测地点		科园支路						修复指数		/		
权属单位								养护指数		/		
井口编号		YS7197						检测方向		NL		
距离(m)		类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)		照片		备注	
/		/	(ZC)正常	/	/	/	/		YS7197_YS7193_20251210_1.png		未发现缺陷, 管道状态良好。	
/		/	/	/	/	/	/		/		/	
备注信息												
项目名称: 渝中区老旧小区排水防涝改造项目(一期) 检测井号: YS7197/结束井号: YS7193 管径(mm): 500/管道材质: CIPP 管段类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离: 7.63米 2025-12-10 15:40:30												
照片 1												

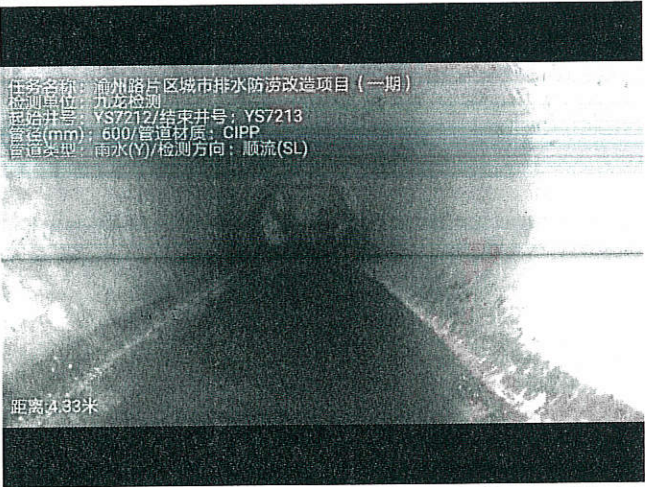
管段编号		YS7200#YS7197		管段直径(mm)		500		管段长度(m)		29.6	
管段类型		雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		29.6	
管段材质		CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS7200_YS7197_20251210.mp4	
起点埋深(m)		0		终点埋深(m)		0		接口形式		/	
检测人员		/		检测日期		2025-12-10		检测方法		CCTV	
检测地点		科园支路						修复指数		/	
权属单位								养护指数		/	
井口编号		YS7200						检测方向		NL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注			
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7200_YS7197_20251210_1.png	未发现缺陷，管道状态良好。			
/	/	/	/	/	/	/	/	/			
备注信息											
检测名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 市政设计院 检测井号: YS7200/结束井号: YS7197 管径(mm): 500/管道材质: CIPP 检测类型: 雨水(Y)/检测方向: 逆流(NL) 距离25.51米 2025-12-10 15:39:14											
照片 1											

管段编号	YS7200#YS7203		管段直径(mm)	500		管段长度(m)	10	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	10	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS7200_YS7203_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	科园支路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS7200					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7200_YS7203_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
项目名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 井号: YS7200/结束井号: YS7203 管径(mm): 500/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离: 5.39米								
照片 1								

管段编号	YS7203#YS7206		管段直径(mm)	600		管段长度(m)	20.5	
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	20.5	
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS7203_YS7206_20251210.mp4	
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/	
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV	
检测地点	科园支路					修复指数	/	
权属单位						养护指数	/	
井口编号	YS7203					检测方向	SL	
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7203_YS7206_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
备注信息								
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS7203/结束井号: YS7206 管径(mm): 600/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离/0.8米								
照片 1								

管段编号		YS7206#YS7209		管段直径(mm)		600		管段长度(m)		30	
管段类型		雨水管道		截面形状		圆形		检测长度(m)		30	
管段材质		CIPP 水翻固化		建设日期		/		录像文件		YS7206_YS7209_20251210.mp4	
起点埋深(m)		0		终点埋深(m)		0		接口形式		/	
检测人员		/		检测日期		2025-12-10		检测方法		CCTV	
检测地点		科园支路						修复指数		/	
权属单位								养护指数		/	
井口编号		YS7206						检测方向		SL	
距离(m)		类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片		备注	
/		/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7206_YS7209_20251210_1.png		未发现缺陷, 管道状态良好。	
/		/	/	/	/	/	/	/		/	
备注信息											
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目（一期） 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS7206/结束井号: YS7209 管径(mm): 600/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离238米 											
照片 1											

管段编号	YS7209#YS7212		管段直径(mm)	600		管段长度(m)	31		
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	31		
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS7209_YS7212_20251210.mp4		
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/		
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV		
检测地点	科园支路					修复指数	/		
权属单位						养护指数	/		
井口编号	YS7209					检测方向	SL		
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注	
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7209_YS7212_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	
备注信息									
工程名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 检测井号: YS7209/结束井号: YS7212 管径(mm): 600/管道材质: CIPP 管段类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 距离: 17.89米 									
照片 1									

管段编号	YS7212#YS7213		管段直径(mm)	600		管段长度(m)	10		
管段类型	雨水管道		截面形状	圆形		检测长度(m)	10		
管段材质	CIPP 水翻固化		建设日期	/		录像文件	YS7212_YS7213_20251210.mp4		
起点埋深(m)	0		终点埋深(m)	0		接口形式	/		
检测人员	/		检测日期	2025-12-10		检测方法	CCTV		
检测地点	科园支路					修复指数	/		
权属单位						养护指数	/		
井口编号	YS7212					检测方向	SL		
距离(m)	类型	缺陷名称代码	分值	等级	环向位置	纵向长度(m)	照片	备注	
/	/	(ZC)正常	/	/	/	/	YS7212_YS7213_20251210_1.png	未发现缺陷, 管道状态良好。	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	
备注信息									
任务名称: 渝州路片区城市排水防涝改造项目(一期) 检测单位: 九龙检测 起始井号: YS7212/结束井号: YS7213 管径(mm): 600/管道材质: CIPP 管道类型: 雨水(Y)/检测方向: 顺流(SL) 									
照片 1									